



ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР KT 123 (KBT) серия «PROLINE»

Инструкция по эксплуатации

Режим автоматических измерений SMART (AUTO)

Этот режим активируется по умолчанию при включении прибора. В автоматическом режиме доступны измерения постоянного и переменного напряжения, сопротивления, проверка целостности цепи.

- Нажмите кнопку **①** для включения питания. Прибор включится в режиме автоматических измерений.
- На экране отобразится значок **AUTO**.
- Красный щуп вставьте в гнездо **INPUT**, черный щуп — в разъем **COM**.
- Установите щупы на измеряемый объект. Прибор произведет измерения автоматически.
- Прочтайте результаты измерений на дисплее.

Внимание! Минимальное измеряемое напряжение 0,8 Вольт.

Комплект поставки

- Мультиметр KT 123 — 1 шт.
- Комплект измерительных щупов (красный/черный) — 1 шт.
- Батарейки 1,5 В, тип AAA — 2 шт.
- Упаковка — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

Инструкция по безопасности

⚠ ВНИМАНИЕ!

Перед началом использования внимательно прочтайте данную инструкцию, уделяя особое внимание правилам безопасной работы.
Используйте инструмент в соответствии с описанными правилами, в случае неправильного использования прибора, его защитные системы могут не сработать.

- Строго соблюдайте правила безопасной работы во избежание повреждений прибора, а также для сохранения его функционала.
- Будьте очень осторожны если измерение превышает истинное среднеквадратичное значение 30 В переменного тока, показатель в 42 В переменного тока, 60 В постоянного тока. При таком напряжении возможно поражение электрическим током.
- Первое измерение проведите на известном напряжении, чтобы убедиться в корректной работе прибора.
- Перед проведением измерений, убедитесь, что щуп не поврежден. При обнаружении повреждений щупа замените

02

его на аналогичный со схожими характеристиками.

- Прибор следует использовать в указанных диапазонах напряжения и силы тока.
- Используйте индивидуальные средства защиты например (резиновые перчатки, маски, огнестойкую одежду и т.д.) чтобы предотвратить поражение электрическим током и электрической дугой из-за воздействия опасного проводника под напряжением.
- Во избежание ошибок в измерении, контролируйте заряд батареи на дисплее прибора. В случае появления информации о низком заряде батареи, замените ее.
- Не используйте прибор вблизи взрывоопасного газа, пара или в условиях повышенной влажности.
- При использовании щупа держите пальцы за защитной частью щупа.
- При измерении сначала подключите нулевую линию или линию заземления, затем подключите провод под напряжением; при отключении сначала отсоедините провод под напряжением, затем отсоедините нулевую линию и линию заземления.
- Перед открытием крышки батарейного отсека отсоедините щуп. Не используйте прибор, если крышка батарейного отсека открыта.
- Мультиметр соответствует стандартам безопасности только в том случае, если прибор используется вместе с прилагаемым щупом. Если щуп поврежден и нуждается в замене, то для замены необходимо использовать щуп с тем же номером модели и теми же электрическими характеристиками.

03

Определение переменного напряжения бесконтактным методом

- Нажмите кнопку **①** для включения питания. Прибор включится в режиме автоматических измерений.
- На экране отобразится значок **AUTO**.
- Нажмите кнопку **[H/NCV]** выберите значок **NCV**.
- Поднесите сенсор детектора к измеряемому объекту.
- При обнаружении слабого сигнала, на экране отобразится значок **--L**, прибор издаст медленный звуковой сигнал, загорится зеленый индикатор.
- При обнаружении сильного сигнала, на экране отобразится значок **--H**, раздастся быстрый звуковой сигнал, загорится красный индикатор.

Внимание! При проведении измерения бесконтактным методом, отключите щупы во избежание получения искаженных результатов измерений. Отсутствие сигнала не может говорить об отсутствии напряжения.

Удержание данных


Нажмите кнопку **[H/NCV]** для фиксации значения измерения, произведенного в настоящий момент. Нажмите кнопку повторно для отмены этой функции.

Подсветка

Нажмите кнопку **[LCD]** для включения и выключения подсветки.

Общее описание

Прибор **KT 123 (KBT)** является цифровым «SMART» мультиметром для измерения постоянного и переменного напряжения, сопротивления и проверки целостности цепи. Оснащен функцией бесконтактного определения переменного напряжения.

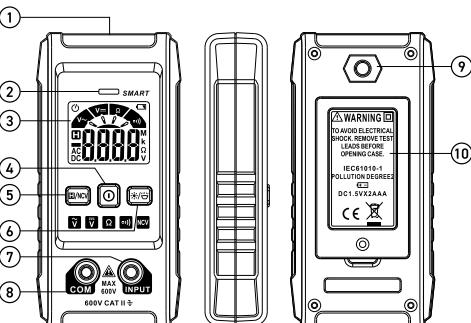

- Сенсорная зона для бесконтактного определения напряжения;
- Индикатор-подсветка;
- Дисплей;
- Кнопка включения;
- Кнопка фиксации данных **Hold**/измерение напряжения бесконтактным способом **NCV**;
- Кнопка включения фонарика;
- Разъем **INPUT**. Положительная входная клемма;
- Разъем **COM** для подключения тестового щупа черного цвета;
- Фонарик;
- Крышка батарейного отсека.

04

Фонарик

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку **[FLASH]** для включения или выключения фонарика.

Автоматическое отключение питания

После включения на экране появится значок **⌚**. При бездействии в течение 15 минут произойдет автоматическое выключение прибора. Нажмите кнопку **[H/NCV]**, далее кнопку включения прибора **①** для деактивации функции автоматического отключения. Значок **⌚** не будет отображаться на экране. При следующем включении прибора автоматическое отключение будет снова активно.

Предупреждение!

Прочтите данное руководство по эксплуатации, обращая внимание на предупреждающие значки, чтобы обеспечить безопасную работу с прибором.

- Не производите измерения более 600 В во избежание повреждения прибора.
- Особое внимание уделяйте безопасности при проведении измерений высоких напряжений, чтобы избежать повреждения прибора и получения травм.
- Перед проведением измерений проверьте корректность работы прибора на известном напряжении.

Технические характеристики

Максимальное напряжение между клеммами и «землей»	CAT II 600 В
Уровень загрязнения	2
Высота над уровнем моря	<2000 м
Рабочая температура окружающей среды и влажность	0... 40°C (<80% RH, <10°C без конденсата)
Температура и влажность хранения	-10... 60°C (<70% RH, без батареи)
Температурный коэффициент	0,1 × точность измерений / °C (<18°C или >28°C)
Частота измерений	~3 раза в секунду
Дисплей	4000 отсчетов
Индикация перегрузки	на дисплее «OL»
Индикация низкого заряда батареи	На дисплее
Индикация полярности входа	«--» при отрицательной полярности
Питание	2 батарейки, 1,5 В тип AAA
Размер	115 × 57 × 26 мм
Вес	92 г

Точность измерений

Показатели действительны в течение года после калибровки.
Данные верны при температуре 18... 28 °C и относительной влажности не более 80%.

Постоянное напряжение

Диапазон	Разрешение	Точность
4 В	0,001 В	
40 В	0,01 В	
400 В	0,1 В	
600 В	1 В	$\pm(1,0\%+5)$

Диапазон напряжения: 0,8 В–600 В
Максимальное входное напряжение: 600 В
Защита от перегрузки: 600 В

Переменное напряжение

Диапазон	Разрешение	Точность
4 В	0,001 В	
40 В	0,01 В	
400 В	0,1 В	$\pm(1,2\%+5)$
600 В	1 В	

Диапазон напряжения 0,8 В–600 В
Защита от перегрузки: 600 В
Частота 40–1000 Гц, True RMS

Сопротивление

Диапазон	Разрешение	Точность
4 кОм	0,001 кОм	
40 кОм	0,01 кОм	
400 кОм	0,1 кОм	
4 МОм	0,001 МОм	
40 МОм	0,01 МОм	$\pm(1,2\%+5)$

Защита от перегрузки: 250 В

Целостность цепи



< примерно 50 Ом, звучит звуковой сигнал и загорается зеленая подсветка

Уход за прибором

Для очистки прибора выполните следующие действия:

1. Отключите питание прибора и извлеките щупы.
2. Протрите корпус влажной тканью. Не используйте абразивные материалы или растворители. Протрите контакты в каждом входном разъеме чистым тампоном, смоченным спиртом.

Предупреждение!

Всегда содержите прибор и разъемы в чистоте, чтобы предотвратить поражение электрическим током или повреждение прибора.

Замена батареек

Предупреждение!

Во избежание поражения электрическим током или травм из-за ошибки прибора, замените батарейки сразу же, когда они разряжены.

1. Выключите питание прибора и извлеките щупы.
2. Отверните винты на задней крышке прибора.
3. Извлеките разряженные батарейки и вставьте новые. Обратите внимание на полярность батареек.
4. Установите крышку в исходное положение и закрепите ее.

Хранение и утилизация

Прибор следует хранить в помещении при относительной влажности <80 %.

Информацию о сроках гарантийного обслуживания вы можете узнать на сайте www.kvt.su.



После вывода из эксплуатации прибор должен быть упакован для утилизации в порядке, установленном потребителем в соответствии с федеральным, либо региональным законом РФ или стран-участниц Таможенного союза.

Производитель оставляет за собой право изменить характеристики товара, комплектацию и его внешний вид без предварительного уведомления.

Адреса и контакты

Изготовитель:

Сделано в Китае. Shanghai Shushen International Trade Company Limited.
Room 303, 1st Building, NO. 687, Dong Daming Road, Hongkou district, Shanghai.

Импортер:

ООО «ЮНИТРЕК», 111524,
г. Москва, ул. Электродная, д. 11, стр. 18.

Сервисный центр:

248033, Россия, г. Калуга,
пер. Секиротовский, д. 12.
Тел.: +7 (48-42) 59-52-60, 59-60-52

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ



www.kvt.su

