

3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ

⚠⚠ Внимание: На входных клеммах может присутствовать опасное напряжение, которое может не отображаться на дисплее.

3.1 ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

- 1) Установите поворотный переключатель диапазонов в требуемую позицию.
- 2) Присоедините черный и красный щупы к гнездам «COM» и «VΩ» соответственно.
- 3) Соедините щупы с исследуемой цепью и считайте значение, отобразившееся на дисплее. Полярность красного щупа отобразится вместе с напряжением.

Примечание:

- a) Если диапазон измеряемого напряжения заранее неизвестен, установите переключатель диапазонов в наибольший диапазон и затем уменьшайте его.
- b) Отображение на экране только цифры «1» указывает на превышение диапазона, что говорит о необходимости установки переключателя в более высокий диапазон.
- c) Никогда не пытайтесь измерять напряжение выше 1000В! Несмотря на то, что отображение значений в этом случае возможно, есть опасность повреждения внутренней схемы.

3.2 ИЗМЕРЕНИЕ СИЛЫ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

- 1) Соедините черный щуп с гнездом «COM», а красный щуп – с «mA» для максимального тока 0.5A (гнездо «A» модели DT9201» предусматривает подключение максимального тока 2A).
- 2) Установите поворотный переключатель диапазонов в требуемую позицию.
- 3) Соедините щупы с исследуемой цепью и считайте значение, отобразившееся на дисплее. Полярность красного щупа отобразится вместе со значением силы тока.

Примечание:

- a) Если диапазон измеряемого тока заранее неизвестен, установите переключатель диапазонов в наибольший диапазон и затем уменьшайте его.
- b) Отображение на экране только цифры «1» указывает на превышение диапазона, что говорит о необходимости установки переключателя в более высокий диапазон.
- c) Чрезмерная сила тока может вывести из строя предохранитель. Тип предохранителя – 0.5A (модель DT9201A предусматривает тип предохранителя – 2A).
- d) Максимальное время непрерывного измерения тока, сила которого достигает 10A, должна быть менее 15 секунд.

3.3 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

⚠⚠ Внимание: Во избежание поражения током или повреждения прибора, при измерении сопротивления или проверки цепи, удостоверьтесь, что питание схемы отключено и все конденсаторы разряжены.

- 1) Присоедините черный и красный щупы к гнездам «COM» и «VΩ» соответственно.
- 2) Установите поворотный переключатель диапазонов в позицию «Ω».
- 3) Подключите щупы к измеряемому сопротивлению и считайте значение, отобразившееся на дисплее.

Примечание:

- a) Полярность красного щупа «+».
- b) Когда нет подключения, то есть цепь разомкнута, на дисплее будет отображена цифра «1», что свидетельствует о превышении диапазона.
- c) Если измеряемое значение сопротивления превысит максимальное значение выбранного диапазона, то на дисплее будет отображена цифра «1» и переключатель диапазонов необходимо установить в более высокий диапазон.
- d) Диапазон 200MΩ имеет константу 10 (1MΩ), обозначающую состояние короткого замыкания, которую необходимо вычесть из результата измерения, например: при измерении сопротивления 100MΩ, на дисплее будет отображено 101.0, и последние цифры (10) должны быть вычтены.

3.4 ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ

⚠⚠ Внимание: Во избежание повреждения прибора, перед измерением, отключите питание цепи и разрядите все высоковольтные конденсаторы.

- 1) Установите переключатель диапазонов в позицию «Cx». Перед подсоединением конденсатора, дисплей может автоматически с небольшой задержкой обнулиться.

2) Соедините конденсатор с клеммами «mA» и «COM». Снимайте показания дисплея.

Примечание: Измеряемый конденсатор должен быть разряжен перед измерением. Никогда не подавайте напряжение на клемму «mA» во избежание серьезного повреждения.

3.5 ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ

- 1) Установите переключатель диапазонов в позицию «Hz».
- 2) Соедините щупы с исследуемой цепью и считайте значение, отобразившееся на дисплее.

Примечание: Не подключайте более 250В действующего значения напряжения к входу. Отображение значений напряжения выше 100V возможно, но такие измерения не предусмотрены спецификацией.

3.6 ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

- 1) Установите переключатель диапазонов в позицию «TEMP».
- 2) Подключите термопару к гнездам «mAТ» и «COM», убедитесь, что красный щуп термопары вставлен в гнездо «mAТ».
- 3) Рабочий конец (тестовый конец) подключите к испытываемому объекту.

4) Значение температуры отображается на дисплее в градусах по шкале Цельсия (°C).

Примечание:

- a) Измеряемая температура показывается автоматически при подключении термопары к гнездам.
- b) Окружающая температура показывается при отключенной цепи сенсора.
- c) Предельная температура, измеряемая термопарой и отображаемая на дисплее прибора, составляет 250°C-300°C. Измерение такой температуры допустимо в пределах короткого периода времени.

3.7 ТЕСТИРОВАНИЕ ДИОДА И ЦЕЛОСТНОСТИ ЦЕПИ

- 1) Установите переключатель диапазонов в позицию «➡•».
- 2) Присоедините черный и красный щупы к гнездам «COM» и «VΩ» соответственно; (Примечание: полярность красного щупа «+»).

3) Данный диапазон предусматривает функцию «AUDIBLE CONTINUITY TEST». Встроенный динамик сигнализирует, если сопротивление между двумя щупами меньше 50±20Ω.

- 4) Подсоедините щупы к диоду и считайте значение, отобразившееся на дисплее.

Примечание:

- a) При отсутствии подключения (разомкнутой цепи), на дисплее отобразится цифра «1».
- b) Условие тестирования: Передаваемый постоянный ток около 1mA. Обратное постоянное напряжение около 2.8V.
- c) Прибор показывает падение напряжения и на дисплее при перегрузке, когда диод перевернут, отображается цифра «1».

3.8 ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ ЧАСТОТ ТРАНЗИСТОРА

- 1) Установите переключатель диапазонов в позицию «hFE».
- 2) Определите тип транзистора – «NPN» или «PNP».
- 3) Вставьте правильно транзистор в разъем E.B.C.
- 4) Считайте приблизительное значение коэффициента усиления частот транзистора, отобразившееся на дисплее.

Примечание:

Условие тестирования: Ток около 10uA. $V_{CE} \approx 2.8V$

3.9 ПРОВЕРКА ЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ СИГНАЛОВ (только для модели DT9208A)

- 1) Установите переключатель диапазонов в позицию «LOGIC».
- 2) Присоедините черный и красный щупы к гнездам «COM» и «VΩ/Hz» соответственно.
- 3) Проверьте напряжение логической цепи, обратите внимание на то, что проверка логической схемы выполняется только при 5V логическом уровне.
- 4) Соедините черный щуп с отрицательной полярностью источника питания логической схемы. Соедините красный щуп тестового провода с исследуемой точкой логической схемы.
- 5) Если тестовый уровень $> 2.4V$, логический уровень выше 1 на дисплее отобразится символ «▲». Если тестовый уровень $\leq 0.7V$, логический уровень ниже 0 на дисплее отобразится символ «▼», прозвучит сигнал. Если тестовые провода не подключены, на дисплее отобразится символ «▲».

Примечание: При установке переключателя диапазонов в позицию «LOGIC», при превышении диапазона и подключения внутренней схемы отобразится цифра «1».

4. ВЫБОР УГЛА НАКЛОНА ПАНЕЛИ С LCD-ДИСПЛЕЕМ

При обычной работе прибором или при его хранении панель с LCD-дисплеем находится в горизонтальном положении. В случае, когда использование прибора требует наклона панели с LCD-дисплеем, нажмите на кнопку в верхней части корпуса и установите панель под необходимым углом. Панель дисплея может поворачиваться для установки лучшего угла обзора.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Не допускается производить ремонт или обслуживание мультиметра, исключая замену батарей и предохранителей, если Вы не имеете достаточной квалификации, а также навыков калибровки и проверки характеристик, не знакомы с информацией по обслуживанию. Рекомендуемый цикл проведения калибровки – 12 месяцев.

Периодически протирайте корпус прибора мягкой тканью увлажненной раствором мягкого моющего средства. Не допускается использовать абразивы или растворители.

Попадание грязи или влаги во входные гнезда может привести к ошибке измерения.

Чистка входных гнезд:

1. Поставьте поворотный переключатель в положение «OFF», тем самым выключив мультиметр. Извлеките из входных гнезд штекеры щупов.
2. Вытряхните грязь, если она в них попала.
3. Смочите спиртом ватную палочку.
4. Обработайте ватной палочкой каждое входное гнездо.

Используйте новую ватную палочку чтобы слегка смазать машинным маслом внутренние части каждого гнезда.

6. ЗАМЕНА БАТАРЕЙ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

1) Перед заменой батареи отключите зажимы или любые соединительные провода от любых исследуемых цепей и входных гнезд мультиметра, выключите его.

- 2) Ослабьте винты под подходящей отверткой и снимите крышку корпуса.
- 3) Прибор работает от одной 9V батареи (IEC 6F22, NEDA 1604, JIS 006P). Подключите батарейный разъем к зажимам новой батареи и установите в батарейный отсек. Уложите провода от батареи так, чтобы они не защемлялись между основанием и корпусом прибора.
- 4) Прибор защищен плавким предохранителем 0.5A/250V (модель DT9201A защищена только 2A/250V предохранителем), размером Ф5*20мм.
- 5) Установите крышку корпуса и зафиксируйте ее тремя винтами. Никогда не работайте с прибором, если крышка корпуса полностью не закрыта.