

Электротехнический завод «КВТ»
г. Калуга

www.kvt.su

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

муфты соединительные термоусаживаемые
для 3-жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией
с броней или без брони, на напряжение 6 и 10 кВ марки

ЗСТп-10



**Все операции следует выполнять в строгом соответствии
с инструкцией по установке, не допуская изменений
в технологии монтажа**



**Монтаж термоусаживаемых муфт должен проводиться
специально обученным персоналом**

Соответствует требованиям ГОСТ 13781.0-86



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Муфты соединительные типа **ЗСТп-10** предназначены для соединения трехжильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, с броней или без брони, с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой на напряжение 6 и 10 кВ. Используются для кабелей, проложенных в тоннелях, кабельных коллекторах, грунте. Монтаж соединительных муфт может быть осуществлен для следующих основных типов 3-жильного кабеля: ААБл, АСБ, ААШв, АСШв, СБ, (А)СБГ, ААГ, (А)СГ, ААБв, (А)СБШв, ААБ2лШв, (А)СКл и их аналогов, и модификаций.

2. ТИПОРАЗМЕРЫ МУФТ

Выбор типоразмеров муфт производится в зависимости от сечения жил кабеля (см. табл.):

Наименование муфты		Тип изоляции	Система заземления	Рабочее напряжение (кВ)	Число жил кабеля	Сечение жил кабеля (мм ²)	
Комплектация без болтовых соединителей	Комплектация с болтовыми соединителями						
ЗСТп-10-25/50	ЗСТп-10-25/50(Б)	Бумажная маслопропитанная	Комбинированная*	6 и 10	3	25, 35, 50	
ЗСТп-10-70/120	ЗСТп-10-70/120(Б)					70, 95, 120	
ЗСТп-10-150/240	ЗСТп-10-150/240(Б)					150, 185, 240	
ЗСТп-10-25/50	ЗСТп-10-25/50(Б)					25, 35, 50	
ЗСТп-10-70/120	ЗСТп-10-70/120(Б)		Паяная			70, 95, 120	
ЗСТп-10-150/240	ЗСТп-10-150/240(Б)		3		150, 185, 240		
ЗСТп-10-25/50 (пайка)	ЗСТп-10-25/50(Б) (пайка)				25, 35, 50		
ЗСТп-10-70/120 (пайка)	ЗСТп-10-70/120(Б) (пайка)				70, 95, 120		
ЗСТп-10-150/240 (пайка)	ЗСТп-10-150/240(Б) (пайка)				150, 185, 240		
ЗСТп-10-25/50 (пайка)	ЗСТп-10-25/50(Б) (пайка)				25, 35, 50		
ЗСТп-10-70/120 (пайка)	ЗСТп-10-70/120(Б) (пайка)				70, 95, 120		
ЗСТп-10-150/240 (пайка)	ЗСТп-10-150/240(Б) (пайка)				150, 185, 240		

* Для крепления провода заземления к металлической оболочке кабеля используется роликовая пружина постоянного давления; крепление на бронелентах кабеля осуществляется методом пайки.

- По желанию заказчика кабельные муфты **ЗСТп-10** могут комплектоваться гильзами под опрессовку.
- Для монтажа термоусаживаемых муфт на кабели с броней из стальных или алюминиевых проволок на всех диапазонах сечений необходимо использовать комплекты заземления **КМПБ**.

Сечение кабеля, мм ²	25/50	70/120	150/240
Комплект КМПБ	КМПБ № 2	КМПБ № 3	КМПБ № 4

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж муфты должен производиться с соблюдением «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий», «Технической документации на муфты для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией напряжением до 10 кВ», а также правил и инструкций, действующих на предприятиях, применяющим данные муфты.

4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

4.1 Подготовка к монтажу

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу. Проверьте по комплектовочной ведомости наличие деталей в комплекте и соответствие муфты сечению, типу и рабочему напряжению монтируемого кабеля. Подготовьте рабочее место, все необходимые инструменты и приспособления. Проверьте исправность газового оборудования: баллона, шланга, редуктора и горелки. Если муфта хранилась в неотапливаемом помещении при температуре менее 5 °C, то до начала

монтажа комплект муфты следует выдержать не менее 2 часов при температуре 18–20 °С. Монтаж термоусаживаемых муфт должен проводиться в соответствии с «Технической документацией на муфты для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией напряжением до 10 кВ». Монтаж термоусаживаемых муфт требует соблюдения особой чистоты. Попадание в муфту влаги, грязи и посторонних частиц в процессе монтажа недопустимо.

Перед началом монтажа проверьте бумажную изоляцию на влажность.

Монтаж муфты на кабеле с увлажненной изоляцией категорически запрещен!

4.2 Разделка кабеля

Разделка кабеля должна осуществляться в строгом соответствии с инструкцией производителя. Точная и аккуратная разделка является необходимым условием и залогом правильного монтажа кабельной муфты.

Разделка кабеля должна выполняться только высококвалифицированным специалистом. Несоблюдение размеров разделки, разделка без рулетки «на глазок», порезы и задиры на жилной изоляции, наличие загрязнений могут привести к сокращению срока службы муфты и проблем. Особое внимание следует уделять снятию изоляции с жил кабеля. Любые повреждения жил в процессе снятия изоляции недопустимы. Работы по монтажу муфт для кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией должны проводиться без перерывов, за один раз.

4.3 Технологии соединения и оконцевания жил

Качество, надежность и работоспособность всей муфты во многом определяется качеством монтажа соединителей или наконечников на жилах кабеля. Уточните, под какую технологию соединения или оконцевания рассчитана данная муфта: опрессовку или закрепление с помощью болтов со срываемой головкой. В случае отсутствия ограничений, определитесь с выбором технологии самостоятельно.

— Технология опрессовки

Размер наконечника или гильзы выбирается в соответствии с сечением и классом гибкости кабельных жил. Секторные жилы перед опрессовкой рекомендуется предварительно скруглить. При работе с алюминиевыми и медными кабелями используйте алюминиевые или медные наконечники или гильзы соответственно. При выводе алюминиевого кабеля на медную шину используйте алюминиевые наконечники или шайбы. Перед монтажом алюминиевых наконечников и гильз следует зачистить концы алюминиевых жил до металлического блеска при помощи кордошетки и нанести кварце-вазелиновую пасту. Трубную часть наконечников также следует зачистить и смазать кварце-вазелиновой пастой, после чего вставить жилы в наконечники до упора и произвести опрессовку.

Для опрессовки используйте только профессиональный инструмент. Размер матриц должен соответствовать размеру выбранного наконечника. При монтаже наконечников и соединительных гильз соблюдайте количество опрессовок и их последовательность в соответствии с рекомендациями производителя.

— Технология болтовых наконечников и соединителей

При монтаже «механических» соединителей и наконечников с болтами со срываемой головкой необходимо удерживать корпус соединителей/наконечников в момент затяжки болтов при помощи специальной зажимной струбцины НМБ-6 или газового ключа, предохраняя кабельные жилы от деформации. При наличии нескольких болтов в наконечнике/соединителе первой срывается головка болта, расположенного ближе к лопатке наконечника или центру соединителя.

Перед срывом болтовых головок следует развернуть наконечники вокруг жилы таким образом, чтобы при подключении к контактным клеммам избежать перегибов и скручивания кабельной жилы.

4.4 Технология термоусадки

Для монтажа термоусаживаемых муфт предпочтительно использовать пропановую газовую горелку с широкой насадкой диаметром 40–50 мм. Пламя горелки следует отрегулировать таким образом, чтобы оно было мягким, с языками желтого цвета. Остроконечное клиновидное синее пламя не допускается. Усадка термоусаживаемых трубок с использованием газовой горелки требует определенных навыков и опыта.

Перед проведением каждой технологической операции поверхность, на которую усаживается трубка или подматывается герметик, должна быть очищена от загрязнений, пыли, жировых пятен и нагара. Для обеспечения равномерной усадки и предотвращения «подгорания» пламя горелки должно находиться в постоянном колебательном движении. Интенсивность усадки может регулироваться расстоянием от горелки до изделия. Во избежание образования морщин и воздушных пузырей на поверхности трубки, термоусадку следует производить от центра трубки к ее концам, либо последовательно от одного конца трубы к другому. Прежде чем продолжить термоусадку вдоль кабеля, трубка или перчатка должны быть усажены по кругу.


Усадка толстостенных термоусаживаемых кожухов, соединительных манжет и перчаток требует более длительного времени и должна сопровождаться предварительным медленным и равномерным прогревом.

Следуйте указаниям инструкции и по возможности точно устанавливайте термоусаживаемые трубы относительно других элементов муфты. Перед усадкой трубок и перчаток на металлические поверхности следует убедиться в отсутствии острых кромок и заусенцев. Все неровности должны быть предварительно зашлифованы. После зашлифовки убедитесь, что на поверхности изоляции не осталось металлических опилок.

Для обеспечения хорошего прилегания термоусаживаемых изделий на металлических поверхностях, последние рекомендуется предварительно прогреть до 50–70 °С. Избыток термоплавкого клея, выступающий из-под кромок усаживаемых деталей с внутренним kleевым подслоем подтверждает хорошее качество герметизации. Убедитесь в отсутствии повреждений, морщин и вздутий на поверхности усаженных изделий. **После завершения монтажа не подвергайте муфту механическим воздействиям до ее полного остывания.**

Для маркировки кабельной линии использовать бирку из комплекта муфты. Маркировка в соответствии с ПУЭ 2.3.23.

1 Подготовка кабеля к работе

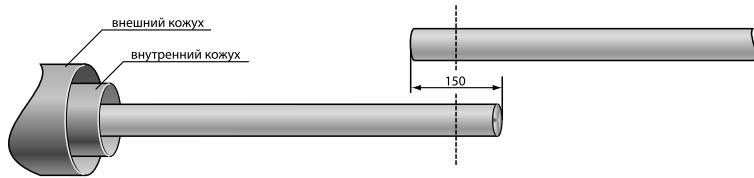

- 1.1 Распрямить один из концов кабеля длиной 2000 мм, другой – 1000 мм и расположить их напротив друг друга, с перехлестом в 150 мм. По центру перехлеста провести маркировочную линию, после чего обрезать концы кабеля по линии;
- 1.2 Надеть на больший конец кабеля внешний и внутренний защитные кожухи. Сдвинуть кожухи на время монтажа вдоль кабеля, предварительно защищив внутреннюю поверхность кожухов от загрязнения (надев на кабель под кожухи упаковочный п/э пакет из комплекта муфты).

2 Разделка кабеля

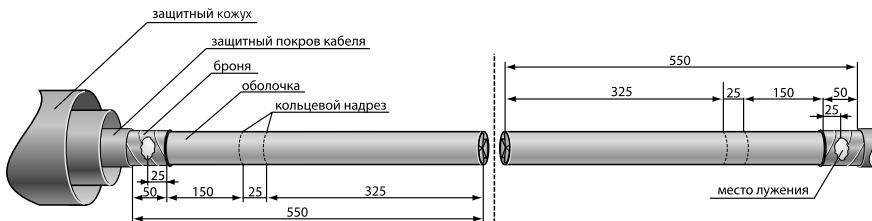


Рис.1. Комбинированная система заземления

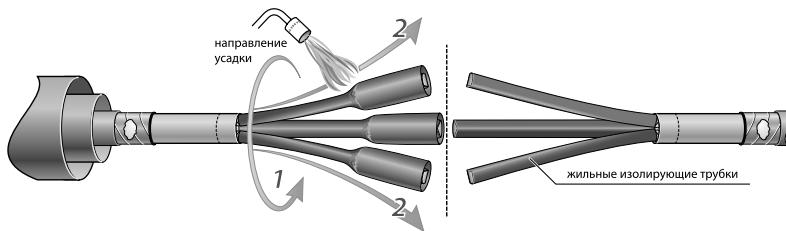


Рис. 2. Паяная система заземления

- 2.1 Снять с обоих концов кабеля защитный покров, броню согласно размерам, указанным на рисунках;
- 2.2 Произвести 2 кольцевых надреза на металлической оболочке согласно размерам, указанным на рисунках;
- 2.3 Зачистить (до металлического блеска) и обезжирить оболочку и бронеленты;
- 2.4 В местах, указанных на рисунке, обрудить участки бронелент и металлической оболочки (только для муфт ЗСТп-10 (пайка) – рис. 2) для последующего присоединения провода заземления (см. п. 1.2).
- 2.5 Для облучивания алюминиевой оболочки использовать припой А из комплекта монтажника. При выполнении пайки на металлической оболочке не допускается нарушение ее целостности и долговременный нагрев, приводящий к выкипанию прогревающего состава (пункт выполняется только для муфт ЗСТп-10 (пайка) – рис. 2).

3


Установка жильных изолирующих трубок



- 3.1 Снять металлическую оболочку до первого кольцевого надреза. Удалить поясную изоляцию, жгуты межфазного заполнения. При наличии расцветочных маркировочных лент на фазной бумажной изоляции – не удалять их.
- 3.2 Протереть сухой ветошью фазную бумажную изоляцию, сняв остатки масла с поверхности;
- 3.3 Развести жилы кабеля под углом, удобным для проведения работ по установке трубок жильной изоляции и перчаток, предупреждая случайные повреждения бумажной маслопропитанной изоляции и жил кабеля;
- 3.4 Зафиксировать на концах жил фазную бумажную изоляцию бандажом из лент ПВХ;
- 3.5 Надеть на жилы кабеля жильные изолирующие трубы и сдвинуть их до упора в основание разделки;
- 3.6 Последовательно усадить изолирующие трубы в направлении от корня разделки к концам кабеля;
- 3.7 Повторить операции для второго конца кабеля.


4

Герметизация корней разделки кабеля

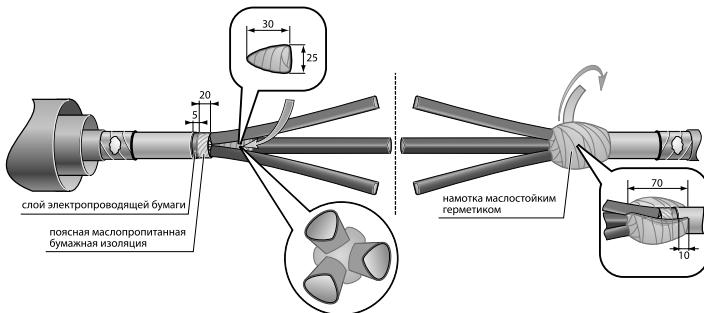


- 4.1 Из части маслостойкого герметика длиной 100–120 мм сформировать конус и вдавить его с усилием в корешок разделки кабеля, заполнив все пустоты междужильного пространства (см. рис.) (после уплотнения расстояния от края герметика до среза поясной изоляции не должно превышать 35–40 мм);
- 4.2 Удалить защитный поясок оболочки 25 мм;
- 4.3 На расстоянии 5 мм от среза оболочки кабеля \times /б нитками наложить бандаж на слой черной электропроводящей бумаги и удалить ее от края поясной изоляции до бандажа (линия обрыва электропроводящей бумаги должна быть ровной, без рваных, выступающих краев). Сухой ветошью убрать остатки масла с поверхности поясной изоляции;
- 4.4 Обмотать оставшимся герметиком корень разделки кабеля в форме «яблока» с полным перекрытием поясной изоляции и заходом 10 мм на оболочку. Максимальный диаметр намотки (на уровне среза поясной изоляции) не должен превышать диаметр металлической оболочки более чем на 15 мм. Длина намотки – 70 мм.
- 4.5 Повторить операции для второго конца кабеля.

5

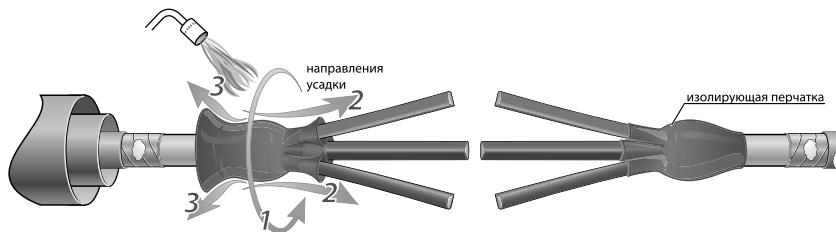Установка изолирующих перчаток

- 5.1 Сблизить жилы кабеля и надеть на них перчатку. Сдвинуть перчатку как можно плотнее к основанию разделки;
- 5.2 Усадить перчатку в направлениях, указанных на рисунке. В первую очередь усадить основание пальцев по окружности. Затем усадить «пальцы» на жилы кабеля от основания. И в завершение – усадить корпусную часть перчатки от основания «пальцев» на оболочку кабеля;
- 5.3 Повторить операцию для второго конца кабеля.


6

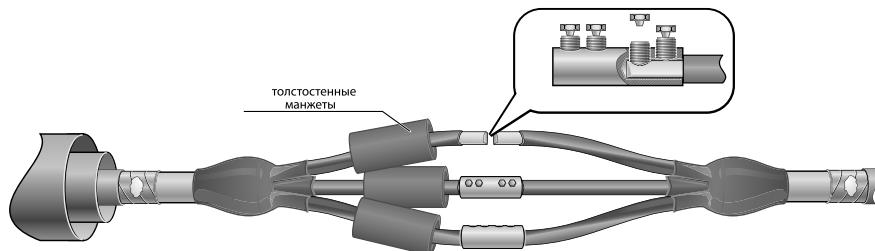Монтаж соединительных гильз

- 6.1 Произвести изгиб жил вручную таким образом, чтобы соответствующие фазные жилы обоих концов кабеля расположились на одной горизонтали друг с другом (стык встык);
- 6.2 Надеть на жилы одного из концов кабеля толстостенные изолирующие манжеты и сдвинуть их на время монтажа соединительных гильз в сторону перчаток до упора;
- 6.3 Удалить с концов жил изоляцию на длине, равной 1/2 длины гильзы. (Если используется гильза с внутренней перегородкой, изоляция удаляется на участке, равном длине гильзы до внутренней перегородки);
- 6.4 Очистить поверхность оголенных участков жил от оксидной пленки и обезжирить растворителем;
- 6.5 Произвести соединение жил по выбранной технологии: соединителями со срывающимися болтовыми головками, либо гильзами под опрессовку;
- 6.6 Зашлифовать острые кромки, выступы и заусенцы на поверхности гильз.

7


Установка толстостенных манжет

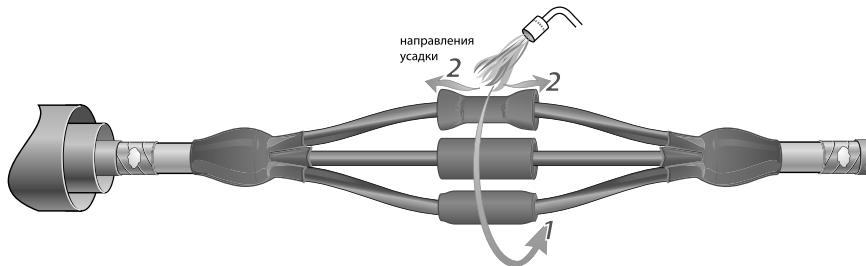

- 7.1 Надвинуть на место соединения толстостенные манжеты. Расположить их по центру соединения и равномерно усадить, начиная от середины в сторону краев.

8


Установка изолирующей распорки

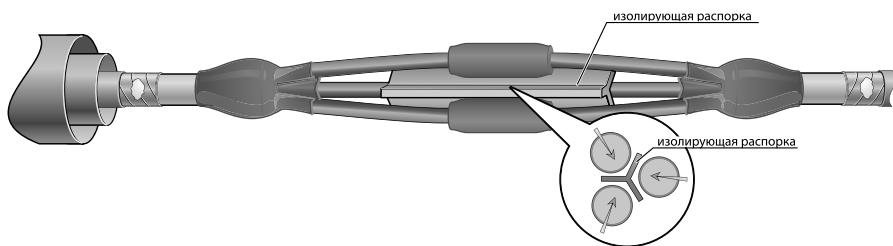

- 8.1 Раздвинуть жилы кабеля и вложить между ними изолирующую распорку, расположив ее симметрично по центру соединения;
- 8.2 Свести жилы кабеля максимально близко друг к другу.

9


Герметизация межфазного пространства

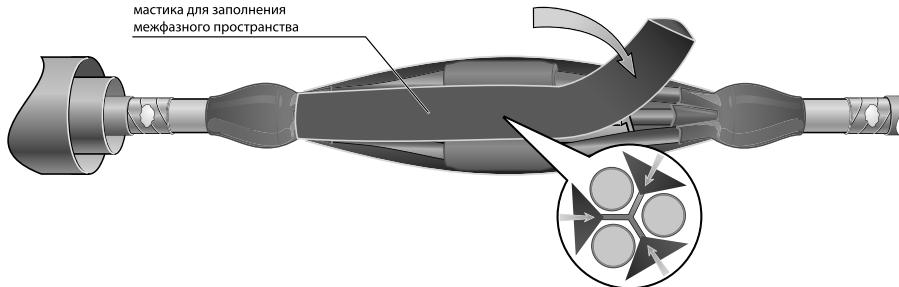

- 9.1 Произвести намотку киперной лентой, стянув жилы в двух местах по краям толстостенных манжет (указанных на рисунке);
- 9.2 Снять антиадгезионный защитный слой с узких граней мастики для заполнения межфазного пространства (межфазного заполнителя). Поместить межфазный заполнитель между жилами таким образом, чтобы широкое основание было обращено наружу;
- 9.3 Не снимая бумаги с внешнего широкого основания, с максимальным усилием вдавить межфазный заполнитель в пространство между жилами. Вручную придать заполнителю цилиндрическую форму, равномерно распределив межфазный заполнитель по всей длине муфты, после чего удалить оставшийся слой бумаги. Если монтаж проводится при низких температурах, пластины следует предварительно прогреть до температуры +20 °C.

10


Установка внутреннего кожуха

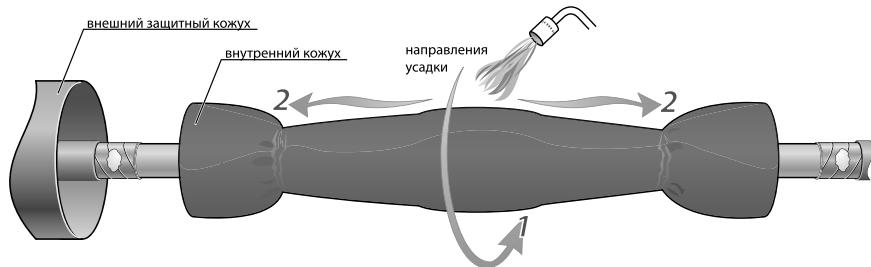

- 10.1 Надвинуть на муфту внутренний кожух длиной 900 мм и расположить его симметрично относительно центра муфты;
 - 10.2 Усадить кожух, начиная от его середины, последовательно перемещаясь в сторону торцов.
- !!! Следует избегать локального перегрева кожухов по краям. Для равномерной усадки кожухов рекомендуется оставить по краям недоусаженными участки по 10 см и усадить их в завершающий момент.**

11

Восстановление экрана по оболочке (обмотка алюминиевой лентой)

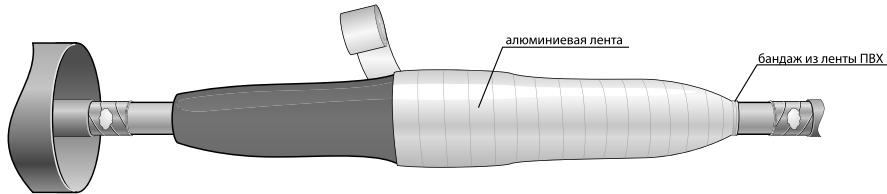

- 11.1 Поверх внутреннего кожуха произвести намотку алюминиевой ленты с перехлестом витков 15–20 мм и заходом на металлические оболочки 20 мм;
- 11.2 Концы алюминиевой ленты зафиксировать на металлической оболочке бандажом из 2–3 витков изолирующей ленты ПВХ;
- 11.3 Аккуратно разгладить ленту по контуру конструкции на всей длине намотки.

12

Монтаж провода заземления

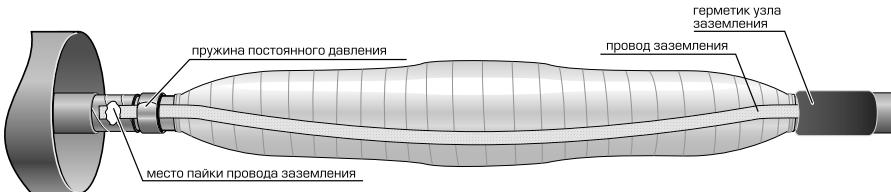


Рис.1. Комбинированная система заземления


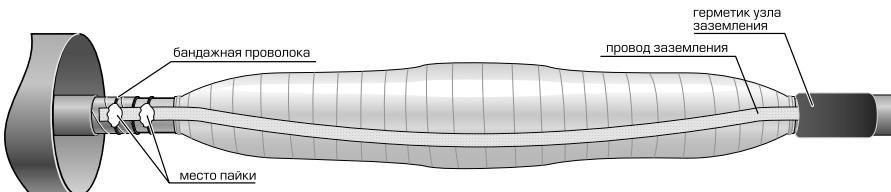


Рис.2. Паяная система заземления

- 12.1 Распустить (растянуть в ширину) оба конца заземляющего провода на длине не менее 100 мм и закрепить их бандажом из 2–3 витков проволоки на облученных поверхностях;
- 12.2 Закрепить провод заземления на металлических оболочках обоих концов кабеля с помощью пружин ППД (для муфт ЗСТп-10 рис.1) или произвести пайку провода заземления к оболочке (для муфт ЗСТп-10 (пайка) рис. 2);
- 12.3 Произвести пайку провода заземления к бронелентам на обоих концах кабеля;
- 12.4 Сгладить выступы и острые кромки в местах пайки провода заземления, после чего обезжирить участки монтажа провода заземления и бронелент;
- 12.5 Установить пластину-герметик узла заземления и обжать ее руками на месте монтажа провода заземления и на участках бронелент на обоих концах кабеля.

13

Установка внешнего защитного кожуха

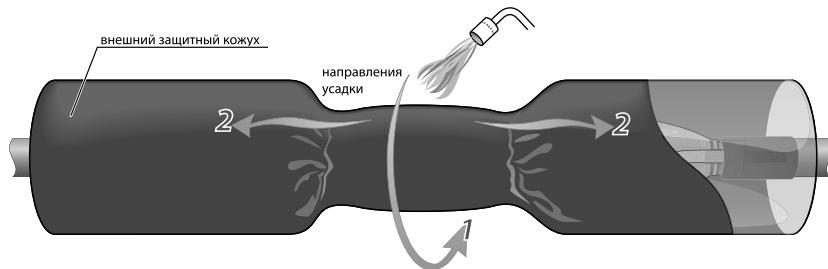

- 13.1 Надвинуть на муфту внешний защитный кожух длиной 1200 мм. Расположить его симметрично относительно центра муфты;
- 13.2 Усадить кожух начиная от его середины, вначале по окружности, затем последовательно перемещаясь в сторону торцов;
- 13.3 После усадки защитный кожух должен полностью перекрывать слои металлической оболочки, бронелент и заходить на защитный покров кабеля.

!!! Следует избегать локального перегрева кожухов по краям. Для равномерной усадки кожухов рекомендуется оставить по краям недоусаженными участки по 10 см и усадить их в завершающий момент.



Монтаж муфты завершен.

**Дайте муфте остыть прежде чем подвергать ее какому-либо
механическому воздействию.**

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ		ЗСТп-10	ЗСТп-10 (пайка)	ЗСТп-10	ЗСТп-10 (пайка)	ЗСТп-10	ЗСТп-10 (пайка)
Наименование	Кол-во	25/50		70/120		150/240	
Перчатка изолирующая	2 шт.	3ТПИ-25/50		3ТПИ-70/120		3ТПИ-150/240	
Трубка жильная изолирующая	6 шт.	24/8-325		27/10-325		35/14-325	
Манжета толстостенная анти-трекинговая	3 шт.	34/12-160		45/16-180		55/20-200	
Внутренний кожух	1 шт.	90/22-900		100/22-900		120/28-900	
Внешний кожух	1 шт.	120/28-1200		120/28-1200		130/36-1200	
Герметик-лента	2 шт.	25×950		25×1450		25×1900	
Пластина-герметик	2 шт.	190×100		190×100		190×100	
Герметик-призма	1 уп.	+		+		+	
Распорка межфазная	1 шт.	+		+		+	
Провод заземления (ПМЛ)	1 шт.	16 мм ²		16 мм ²		25 мм ²	
Пружина постоянного давления	2 шт.	+	-	+	-	+	-
Припой (ПОС-30)	1 шт.	+		+		+	
Припой А	1 шт.	-	+	-	+	-	+
Паяльный жир	1 шт.	+		+		+	
Бандажная проволока	2 шт.	+		+		+	
Изоляционная лента ПВХ	1 рулон	+		+		+	
Бандажная нить	1 м	+		+		+	
Киперная лента	1 рулон	+		+		+	
Салфетка Х/Б	2 шт.	+		+		+	
Перчатки монтажника	1 пара	+		+		+	
Бирка У-135	1 шт.	+		+		+	
Экранирующая алюминиевая лента	1 рулон	+		+		+	
Инструкция по монтажу/ комплектовочная ведомость	1 шт.	+		+		+	
Упаковочная коробка	1 шт.	+		+		+	
Соединитель болтовой (для муфт ЗСТп-10(Б), ЗСТп-10(Б) (пайка)	3 шт.	25/50		70/120		150/240	

Условия безопасной эксплуатации и утилизации

1. Муфты должны выдерживать без чрезмерного износа и любого другого повреждения механические, электрические, и тепловые нагрузки, случающиеся при нормальной эксплуатации.
2. Монтаж муфт должен производиться в соответствии с нормативно-технической документацией утвержденной в установленном порядке. После монтажа на кабельных линиях муфты должны выдерживать испытание в соответствии с действующими правилами устройства электроустановок.
3. Муфты являются неремонтируемым и невосстанавливаемым изделием. При выходе из строя муфты подлежат замене.
4. Все детали муфт относятся к 5 классу опасности в соответствии с ФККО.
5. Утилизация отходов после монтажа муфт не требует специальных мер предосторожности и может производиться вместе с бытовыми отходами.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытаний, эксплуатации и обслуживания изделия;
- недлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ агрессивных к материалам изделия;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия;
- наличия следов вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами.

Претензии по качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока эксплуатации.
Информация по гарантийным обязательствам размещена на сайте www.kvt.su.

Срок службы, правила транспортирования и хранения

1. Муфты в упакованном виде можно транспортировать автомобильным транспортом с закрытым кузовом, железнодорожным транспортом в закрытых вагонах, авиационным транспортом в негерметичных отсеках, речным и морским транспортом (в трюмах), либо в контейнерах всеми перечисленными видами транспорта.
2. Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. При хранении и транспортировании муфты должны быть защищены от механических повреждений.
3. Условия транспортирования муфт в части воздействия климатических факторов 5 по ГОСТ 15150-69.
4. Условия хранения муфт в части воздействия климатических факторов – 1 по ГОСТ 15150-69.
5. Срок службы не менее 30 лет. Срок службы исчисляется с момента ввода узла в эксплуатацию. Фактически срок службы не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

Ваши отзывы и замечания, заявки на участие в обучающих семинарах, вопросы, требующие инженерно-технической поддержки, направляйте по e-mail: support@kvt.su.

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без уведомления.

Соответствует техническим условиям ТУ 3599-006-97284872-2006.
Признаны годными для эксплуатации.