



Цифровые мультиметры серии OW18



- OW18B
- OW18E

СОДЕРЖАНИЕ

Гарантийные обязательства.....	1
1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
1.1. Общие соображения по технике безопасности.....	2
1.2. Категории измерений.....	2
1.3. Термины и символы техники безопасности.....	2
2. БЫСТРОЕ НАЧАЛО РАБОТЫ.....	3
2.1. Общая проверка.....	3
2.2. Установка батарей.....	3
2.3. Регулировка наклонной опоры.....	3
2.4. Включение мультиметра.....	3
2.5. Режим ожидания.....	3
2.6. Подсветка дисплея и подсветка рабочей зоны.....	3
2.7. Выбор предела измерения.....	3
2.8. Краткое описание мультиметра.....	4
2.8.1. Передняя панель.....	4
2.8.2. Поворотный переключатель.....	4
2.8.3. Кнопки управления.....	4
2.8.4. Экран дисплея.....	4
2.8.5. Входные гнезда.....	5
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ.....	5
3.1. Измерение постоянного и переменного напряжения.....	5
3.2. Измерение сопротивления.....	5
3.3. Проверка электрических цепей.....	5
3.4. Проверка диодов.....	6
3.5. Измерение емкости.....	6
3.6. Измерение частоты.....	6
3.7. Измерение температуры.....	6
3.8. Бесконтактное обнаружение напряжения.....	6
3.9. Тестирование транзисторов (только для ряда моделей).....	6
3.10. Измерение постоянного и переменного тока.....	6
4. ФУНКЦИИ МУЛЬТИМЕТРА.....	7
4.1. Фиксация показания дисплея.....	7
4.2. Относительные измерения.....	7

4.3. Функция звукового оповещения.....	7
5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ (только для моделей OW18B/OW18E).....	7
5.1. Приложение для операционных систем Android.....	7
5.1.1. Подключение к устройству Android.....	7
5.1.2. Пользовательский интерфейс приложения для Android.....	8
5.1.3. Работа с приложением для Android.....	8
5.1.4. Автономная запись данных (Android).....	9
5.2. Приложение для операционных систем iOS.....	9
5.2.1. Подключение к устройству iOS.....	9
5.2.2. Пользовательский интерфейс приложения для iOS.....	10
5.2.3. Работа с приложением для iOS.....	11
5.2.4. Автономная запись данных (iOS).....	11
6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ (только для моделей OW18B/OW18E).....	12
6.1. Подключение к компьютеру.....	12
6.1.1. Шаг 1: установка программы multimeterBLE.....	12
6.1.2. Шаг 2: установка драйвера внешнего порта Bluetooth.....	12
6.1.3. Шаг 3: подключение к программе multimeterBLE.....	14
6.2. Пользовательский интерфейс программы multimeterBLE.....	14
6.3. Работа с программой multimeterBLE.....	14
6.4. Автономная запись данных (при работе с компьютера).....	15
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	15
8. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	17
Приложение А: Комплект поставки.....	17
Приложение Б: Общий уход и очистка прибора.....	17

Инструкция выпущена в мае 2020 года. Версия 1.1.1

Авторские права на инструкцию: © компания LILLIPUT. Все права защищены.

Продукция компании LILLIPUT защищена патентами, включая уже полученные и находящиеся в стадии рассмотрения заявок. Информация, представленная в инструкции, замещает ранее опубликованные материалы.

Информация, представленная в данной инструкции, являлась корректной на момент ее издания. Вместе с тем LILLIPUT продолжает улучшать продукцию и оставляет за собой право вносить изменения в ее технические характеристики без предупреждения.

owon® является зарегистрированной торговой маркой компании LILLIPUT.

Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co.,Ltd.

Дорога Хэмин, 19,
Промышленная зона Ланьтянь, г. Чжанчжоу 363005, Китайская народная республика.

(Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co., Ltd.

No. 19 Heming Road, Lantian industrial zone, Zhangzhou 363005, P.R. China).

Тел.: +86-596-2130430 Факс: +86-596-2109272

Сайт: www.owon.com.cn

Электронная почта: info@owon.com.cn

Официальный дистрибьютор OWON:
www.testers.ru

Гарантийные обязательства

Компания OWON гарантирует отсутствие дефектов как в материальной части, так в функциональности прибора в течение одного года со дня покупки первичным покупателем у нашей компании OWON. Гарантия распространяется только на первичного покупателя и не может быть распространена на третьих лиц, а также не распространяется на предохранители, сменные предохранители или любое изделие, которое неправильно эксплуатировалось, модифицировалось, подверглось небрежному обращению или было повреждено в результате несчастного случая или ненормальных условий работы или обращения.

Если в изделии возникла неисправность в течение периода действия гарантии, компания OWON выполнит ремонт неисправного изделия, не взимая плату за сменные части и работу, либо заменит неисправное изделие. Детали, модули и сменные части могут быть новыми или отремонтированными. Все замененные детали, модули и переходят в собственность компании OWON.

Чтобы получить сервисное обслуживание в соответствии с гарантийными обязательствами, покупатель должен уведомить компанию OWON о неисправности до истечения гарантийного срока. Покупатель несет ответственность за упаковку и доставку неис-

правного изделия в сервисный центр, назначенный компанией OWON, в сопровождении копии документа о покупке изделия. Настоящая гарантия не покрывает любые дефекты, неисправности и повреждения, вызванные неправильным использованием или неправильным обслуживанием изделия. Компания OWON не будет иметь обязательств по выполнению обслуживания изделия по этой гарантии, связанного с: а) ремонтом неисправностей, вызванных попытками монтажа, ремонта или технического обслуживания изделия людьми, не являющимися представителями компании OWON; б) ремонтом неисправностей, вызванных неправильным использованием или подключением несовместимого оборудования; в) ремонтом повреждений или неисправностей, связанных с использованием штатных источников питания; г) обслуживанием изделия, которое было модифицировано или интегрировано с другими изделиями в случае, если эффект от этой модификации или интеграции усложняет или увеличивает время сервисного обслуживания.

Свяжитесь с ближайшим центром продаж и обслуживания компании OWON, чтобы получить полную копию гарантийного заключения.

Для улучшения послепродажного обслуживания посетите веб-сайт www.owon.com.cn и зарегистрируйте приобретенный прибор.

За исключением послепродажного обслуживания, описанного выше, мы не предлагаем никаких гарантий на обслуживание, определено заявленное или опосредованно обозначенное, включая, но не ограничиваясь, подразумеваемыми гарантиями на товарные качества и соответствие специальным задачам. Мы не принимаем на себя ответственность за какой-либо непрямой, умышленный или опосредованный ущерб прибору.

Глава 1

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Общие соображения по технике безопасности

Во избежание получения травм и повреждения прибора или подсоединенного к нему оборудования внимательно прочтите нижеследующую информацию по безопасной работе, прежде чем начинать любые операции с прибором. Чтобы исключить возможные опасности, прибор разрешается использовать только указанным в инструкции образом.

Декларация соответствия ЕС:

Прибор удовлетворяет требованиям Директивы 2004/108/ЕС по электромагнитной совместимости.

- **Ограничивайте подаваемые на прибор сигналы в соответствии с указанной измерительной категорией и пределами измерения напряжения и силы тока.**
- **Не используйте мультиметр, если он поврежден.** Перед началом работы проверьте состояние его корпуса на наличие трещин или отсутствующие пластиковые элементы. Обратите особое внимание на состояние изоляции вокруг разъемов.
- **Не используйте измерительные провода, предназначенные для других приборов.** Используйте только сертифицированные провода, предназначенные для этого мультиметра.
- Проверьте измерительные провода на наличие повреждений изоляции или оголенных участков металла.
- Перед началом измерений проверьте правильность работы мультиметра на известном напряжении.
- **Только квалифицированному персоналу разрешается проводить обслуживание прибора.**
- **Всегда используйте только батареи указанного в инструкции типа.** Питание мультиметра обеспечивается батареями. При установке батарей соблюдайте правильную полярность, для чего найдите обозначения полюсов на корпусе батареи.
- **Ознакомьтесь с предельной допустимой нагрузкой на всех входных гнездах.** Во избежание возгорания или поражения электрическим током проверьте все указанные значения допустимой нагрузки и метки, нанесенные на прибор. Прежде чем подавать сигнал на входные гнезда, обратитесь к инструкции за более подробной информацией о допустимой нагрузке.
- **Не работайте с прибором с открытым корпусом.** Не допускается использование прибора при снятых панелях или деталях корпуса или ослабленных креплениях.
- **Используйте подходящие предохранители.** В прибор допускается установка только предохранителей с указанными в данной инструкции характеристиками и указанного типа.

- **Не используйте прибор при наличии любых сомнений в его нормальном функционировании.** Если вы подозреваете, что в приборе возникли повреждения, прежде чем продолжать его эксплуатацию, отдайте его на проверку квалифицированным специалистам.
- **Во избежание поражения электрическим током не работайте с прибором во влажной среде и в мокрых местах.**
- **Не работайте с прибором во взрывоопасной атмосфере.**
- **Поддерживайте поверхность прибора чистой и сухой.**
- Не подавайте напряжения, превышающего допустимые пределы (указанные на мультиметре) между разъемами прибора или разъемами и землей.
- При измерении силы тока отключайте напряжение в обследуемой цепи перед подключением к ней мультиметра. Помните, что при измерении силы тока мультиметр следует подсоединять к цепи последовательно.
- При обслуживании мультиметра используйте только сменные части с указанными в инструкции характеристиками.
- Во избежание поражения электрическим током соблюдайте особую осторожность при измерении напряжения, превышающего постоянное напряжение 60 В или переменное напряжение 30 В (среднеквадратичное) или 42,4 В (пиковое). Такие напряжения представляют угрозу поражения электрическим током.
- При работе с измерительными проводами держите пальцы за защитными барьерами на измерительных щупах.
- Перед тем, как открывать крышку батарейного отсека, отсоедините от мультиметра измерительные провода.
- Во избежание ошибочных измерений, которые могут повлечь за собой повреждение прибора и получение травм, заменяйте батарею, как только на дисплее появляется и мигает индикатор разряженной батареи «».
- Отключите напряжение в обследуемой цепи и полностью разрядите все входящие в нее высоковольтные конденсаторы перед измерением сопротивления, емкости, тестированием диодов или прозвонкой цепи.
- **При измерениях используйте подходящие входные гнезда, измерительную функцию и предел измерения.** Когда подходящий предел измерения измеряемой величины заранее не известен, установите поворотный переключатель на максимальный предел измерения или выберите режим автоматического выбора предела измерения. Во избежание повреждения мультиметра не допускайте превышения предельных значений входных сигналов, указанных в разделе с техническими характеристиками мультиметра.
- Подсоединяйте общий провод, прежде чем присоединять сигнальный провод. Когда вы отсоединяете провода, отсоедините сигнальный провод первым.
- Перед переключением измерительной функции отсоедините измерительные провода от обследуемой цепи.

1.2. Категории измерений

Категория безопасности мультиметра:
1000 В, CAT III и 600 В, CAT IV

Определения категорий измерений

Измерения категории CAT I включают измерения на цепях, не подсоединенных непосредственно к электросети. Примерами могут служить измерения на цепях с источниками напряжения, не связанными с электросетью, и на специально защищенных (внутренних) цепях, питающихся от электросети.

Измерения категории CAT II включают измерения, обеспеченные защитой от импульсных помех в энергопотребляющем оборудовании, запитанном от стационарных источников, таких как телевизоры, персональные компьютеры, портативные приборы и прочая бытовая техника.

Измерения категории CAT III включают измерения, обеспеченные защитой от импульсных помех в стационарном электрооборудовании, например, в распределительные щиты, питающие и короткие шунтирующие линии, осветительные системы в больших зданиях.

Измерения категории CAT IV включают измерения, выполняемые на источниках низковольтных электросетей. Примером таких измерений являются измерения и работа электросчетчиков на приборах первичной защиты от перегрузки по току и устройствах пульсационного контроля.

1.3. Термины и символы безопасности

Термины техники безопасности

Термины в данной инструкции. Вы можете встретить следующие термины в тексте инструкции:

Предупреждение!

Описывает условия и действия, которые могут представлять угрозу жизни пользователя или привести к получению травмы или к смерти.

Внимание!

Описывает условия и действия, которые могут причинить вред прибору или другому оборудованию

Термины на приборе. На корпусе прибора вы можете встретить следующие термины.

Danger – предупреждение о непосредственной угрозе получения травм.

Warning – предупреждение о потенциальной угрозе получения травм.

Caution – предупреждение о потенциальной угрозе прибору или другому оборудованию.

Символы техники безопасности

На приборе вы можете встретить следующие предупреждающие символы.

	Постоянный ток (DC)
	Переменный ток (AC)
	Постоянный и переменный ток
	Выход заземления
	Отметка соответствия директивам Европейского союза
	Предохранитель
	Внимание! Потенциальная опасность (обратитесь к инструкции за информацией о соответствующем предупреждении)
CAT II	Категория защиты от перенапряжения II
CAT III	Категория защиты от перенапряжения III
CAT IV	Категория защиты от перенапряжения IV

Глава 2 БЫСТРОЕ НАЧАЛО РАБОТЫ

2.1. Общая проверка

После того, как вы приобрели новый мультиметр, рекомендуется проверить его в соответствии со следующей процедурой:

1. Удостоверьтесь в отсутствии повреждений, полученных при транспортировке.

Если вы обнаружили, что картонная упаковка или защитные пенопластовые прокладки получили серьезные повреждения, не выбрасывайте их, пока не проведете полный осмотр и проверку работоспособности осциллографа и поставленных с ним принадлежностей, протестировав их электрические и механические свойства.

2. Проверьте принадлежности

Поставляемые вместе с мультиметром принадлежности перечислены в разделе «Приложение А: Комплект поставки» данной инструкции. Следует проверить, все ли принадлежности из этого списка присутствуют в поставке. Если обнаружится, что какие-либо из принадлежностей утеряны или повреждены, свяжитесь с дистрибьютором компании OWON, ответственным за сервисное обслуживание, или с местным представительством OWON.

3. Проверьте прибор в целом

Если обнаружится, что на корпусе прибора присутствуют повреждения, или прибор не функционирует надлежащим образом, или в ходе тестовых измерений выявляются неполадки, свяжитесь с дистрибьютором компании OWON, ответственным за сервисное обслуживание, или с местным представительством OWON. Если прибор получил повреждение при транспортировке, сохраняйте его упаковку. При уведомлении нашего транспортного отдела или дистрибьютора компании OWON, ответственного за эти задачи, об этом происшествии компания OWON произведет ремонт или замену прибора.

2.2. Установка батарей

Источником питания мультиметра служит батарея типа 6F22 на 9 В.

Предупреждение!

Во избежание ошибочных измерений, которые могут повлечь за собой повреждение прибора и получение травм, заменяйте батарею, как только на дисплее появляется индикатор разряженной батареи «».

Перед заменой батареи выключите мультиметр, отсоедините измерительные провода и любые коннекторы от обследуемых цепей, вытащите измерительные провода из входных гнезд мультиметра. Используйте только батареи указанного в инструкции типа.

Для замены батарей выполните следующие шаги:

- 1) Удостоверьтесь, что поворотный переключатель находится в положении **OFF**. Отсоедините измерительные провода и любые коннекторы от входных разъемов мультиметра.
- 2) Поднимите наклонную опору, отверните винты крышки батарейного отсека с помощью подходящей отвертки и снимите крышку.
- 3) Вставьте новые батареи, соблюдая полярность, указанную внутри батарейного отсека.
- 4) Установите крышку батарейного отсека на место и закрепите ее винтами.

Внимание!

Во избежание повреждения мультиметра вытекшим из батарей электролитом всегда извлекайте батареи и храните их отдельно, если мультиметр не будет использоваться длительное время.

2.3. Регулировка наклонной опоры

Вытяните наклонную опору наружу на максимальный угол (около 85° к корпусу мультиметра).

2.4. Включение мультиметра

- 1) Для включения мультиметра поверните поворотный переключатель, установив его в любое положение кроме **OFF**.
- 2) Для выключения мультиметра установите поворотный переключатель в положение **OFF**.

2.5. Режим ожидания

Мультиметр автоматически переходит в режим ожидания, если в течение 30 минут не производится переключение поворотного переключателя или нажатия кнопок. Когда активирована функция Bluetooth, переключения в режим ожидания не происходит.

Нажатие кнопки «**Select**» вернет мультиметр из режима ожидания в обычный рабочий режим.

За одну минуту до автоматического выключения мультиметр подаст пятикратный звуковой сигнал оповещения. Непосредственно перед автоматическим выключением мультиметр подаст длинный звуковой сигнал.

Примечание: в режиме ожидания мультиметр все же потребляет небольшую мощность. Если мультиметр не будет использоваться в течение длительного времени, его нужно выключить.

2.6. Подсветка дисплея и подсветка рабочей зоны

При проведении измерений в темноте вы можете включить подсветку дисплея и подсветку рабочей зоны, нажав кнопку  /  и удерживая ее более двух секунд. Подсветка дисплея и подсветка рабочей зоны будут работать в течение одной минуты. Для отключения подсветки вручную нажмите кнопку  /  и удерживая ее нажатой более двух секунд.

2.7. Выбор предела измерения

- По умолчанию после включения мультиметр работает в режиме автоматического выбора предела измерения, а на дисплее отображается индикатор **AUTO**.
- При включенном режиме автоматического выбора предела измерения нажмите кнопку «**Range**», чтобы переключить мультиметр в режим ручного выбора предела измерения.
- При включенном режиме ручного выбора предела измерения каждое последующее нажатие кнопки «**Range**» приводит к переключению на следующий больший предел измерения до тех пор, пока не достигнут наибольший предел, после чего

мультиметр переключается на наименьший предел измерения.

- При включенном режиме ручного выбора предела измерения удержание кнопки «Range» нажатой более двух секунд позволяет переключить мультиметр в режим автоматического выбора предела измерения.

Примечание: ручной выбор предела измерения недоступен при измерении емкости.

2.8. Краткое описание мультиметра

2.8.1. Передняя панель

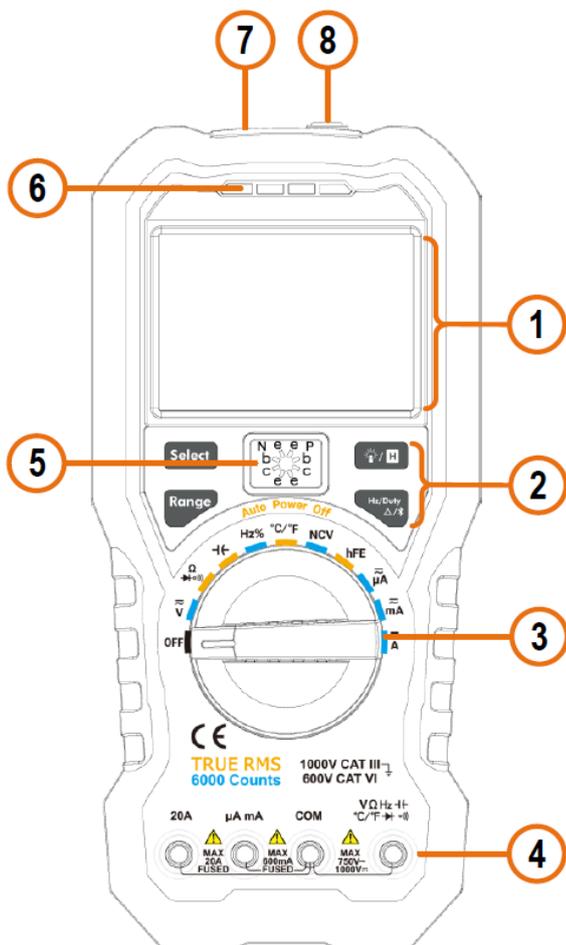


Рисунок 2.1. Общий вид передней панели (на примере модели OW18B с функцией тестирования транзисторов)

№	Наименование	Описание
1	Экран дисплея	Страница 4
2	Кнопки управления	Страница 4
3	Поворотный переключатель	Страница 4
4	Входные гнезда	Страница 5
5	Гнезда для тестирования транзистора (только в некоторых моделях)	Страница 6
6	Светодиодный индикатор	Страница 6
7	Датчик бесконтактного обнаружения напряжения (NCV)	Страница 6
8	Подсветка рабочей зоны	Страница 5

2.8.2. Поворотный переключатель

Положение	Назначение	Описание
OFF	Выключение питания	Страница 3
$\approx V$	Измерение постоянного и переменного напряжения	Страница 5
$\approx mV$ *	Измерение постоянного и переменного напряжения (для OW18A/OW18B: до 600 мВ; для OW18D/OW18E: до 200 мВ)	Страница 5

Ω $\rightarrow \text{diode}$	Измерение сопротивления	Страница 5
	Прозвонка электрических цепей	Страницы 56
	Тестирование диодов	Страница 6
$\text{--}(\text{--})$	Измерение емкости	Страница 6
Hz%	Измерение частоты	Страница 6
$^{\circ}C/^{\circ}F$	Измерение температуры	Страница 6
NCV	Бесконтактное обнаружение напряжения	Страница 6
hFE *	Тестирование транзисторов (недоступно в модели B41T(+))	Страница 6
$\approx \mu A$	Измерение постоянного и переменного тока (для OW18A/OW18B: до 6000 мкА; для OW18D/OW18E: до 2000 мкА)	Страница 6
$\approx mA$	Измерение постоянного и переменного тока (для OW18A/OW18B: до 600 мА; для OW18D/OW18E: до 200 мА)	Страница 6
$\approx A$	Измерение постоянного и переменного тока	Страница 6

* Модель с функцией тестирования транзисторов (hFE) не имеет положения переключателя $\approx mV$.

2.8.3. Кнопки управления

Кнопка	Назначение	Описание
Select	Выбор измерения постоянного или переменного сигнала	
	Переключение между функциями измерения сопротивления/прозвонки цепей / проверки диодов	
Range	Автоматический/ручной выбор предела измерения	Страница 3
Light / H	Подсветка дисплея	Страница 3
	Фиксация показания дисплея	Страница 6
Hz/Duty	Переключение между измерением частоты и коэффициента заполнения	Страница 6
	Измерение частоты в режиме измерения переменного напряжения/тока	Страница 6
	Относительные измерения	Страница 7
	Интерфейс Bluetooth (только в моделях OW18B/OW18E)	Страница 7

2.8.4. Экран дисплея

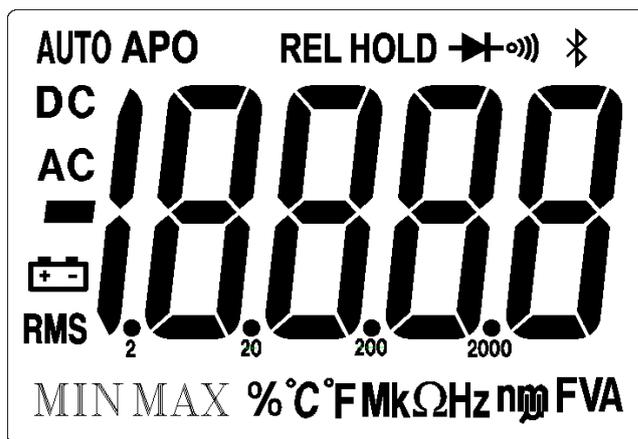


Рисунок 2.2. Интерфейс дисплея (для моделей OW18D/E)

Символ	Назначение	Описание
AUTO	Автоматический выбор предела измерения	Страница 3
APO	Режим ожидания	Страница 3
REL	Включена функция относительных измерений	Страница 7
HOLD	Включена функция фиксации показания дисплея	Страница 7

	Выбрана функция проверки диодов	Страница 6
	Выбрана функция прозвонки электрических цепей	Страница 5
	Включен интерфейс Bluetooth	Страница 7
DC	Постоянный ток	Страницы 5 и 6
AC	Переменный ток	
	Индикатор результата измерения ("OL" обозначает превышение предела измерения)	
	Индикатор разряженной батареи	Страница 3
RMS	Истинное среднеквадратичное значение (True RMS)	
% °C°FFMkΩ HzmVAnF	Единицы измерения	страница 5

Единицы измерения

Множители

Знак	Наименование	Описание
M	мега-	1E+06 (1000000)
k	кило-	1E+03 (1000)
m	милли-	1E-03 (0,001)
μ	микро-	1E-06 (0,000001)
n	нано-	1E-09 (0,000000001)

Знак	Наименование	Измеряемая величина
°C	градус Цельсия	Температура
°F	градус Фаренгейта	
V	вольт	Напряжение
A	ампер	Сила тока
Ω	ом	Сопротивление
Hz	герц	Частота
%	процент	Коэффициент заполнения
F	фарад	Емкость

2.8.5. Входные гнезда

Подключения ко входным гнездам мультиметра для различных измерительных функций описаны в таблице ниже.

⚠ Предупреждение!

Перед началом любых измерений посмотрите на положение поворотного переключателя и подсоедините измерительные провода к правильным входным гнездам мультиметра в соответствии с ним.

⚠ Внимание!

Во избежание повреждения мультиметра не допускайте превышения указанных предельных значений измеряемых величин на входах прибора.

Положение поворотного переключателя	Входные гнезда	Защита от перегрузки	
	V Ω Hz \leftarrow °C/°F \rightarrow	COM	Переменное напряжение 750 В; постоянное напряжение 1000 В
	V Ω Hz \leftarrow °C/°F \rightarrow	COM	Переменное напряжение 250 В; постоянное напряжение 300 В
Hz%			
°C/°F			
	μA mA	COM	OW18A/OW18B 400 mA / 250 В; OW18D/OW18E 200 mA / 250 В; самовосстанавливающийся предохранитель
			OW18A/OW18B 1 A / 1000 В; OW18D/OW18E 0,5 A / 1000 В; быстродействующий плавкий предохранитель

	20A	COM	модель с функцией hFE	ющий плавкий предохранитель 20 A / 250 В, быстродействующий плавкий предохранитель
			модель без функции hFE	20 A / 1000 В, быстродействующий плавкий предохранитель

**Глава 3
ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ**

3.1. Измерение постоянного и переменного напряжения

⚠ Предупреждение!

Во избежание повреждения мультиметра и поражения электрическим током не выполняйте измерений любых напряжений, превышающих 1000 В (постоянное) или 750 В (переменное, среднеквадратичное значение).

Во избежание повреждения мультиметра и поражения электрическим током не подавайте напряжения выше 1000 В (постоянное) или 750 В (переменное, среднеквадратичное значение) между общим входом и землей.

Этот мультиметр отображает измеренное значение постоянного напряжения вместе с его полярностью. Отрицательные значения постоянного напряжения отображаются с помощью знака минус в левой части экрана.

1) Установите поворотный переключатель в положение или (положение имеется только в некоторых моделях). По умолчанию при этом включается режим измерения постоянного напряжения, а на дисплее отображаются символы «DC». Нажмите кнопку «Select», чтобы переключить мультиметр в режим измерения переменного напряжения. При этом на экране появятся символы «AC».

2) Подсоедините черный измерительный провод к гнезду COM, а красный измерительный провод – к гнезду \leftarrow °C/°F \rightarrow

3) Прикоснитесь щупами к тестируемым точкам цепи и считайте показание с дисплея. Нажимайте кнопку «Range», чтобы перейти в режим ручного выбора предела измерения и переключаться между пределами измерения.

Примечание: При измерении переменного напряжения нажимайте кнопку «Hz/Duty », чтобы циклически переключаться между измерением частоты, коэффициента заполнения и напряжения.

3.2. Измерение сопротивления

⚠ Внимание!

Во избежание угрозы повреждения мультиметра или обследуемого оборудования перед началом измерения сопротивления отключите в обследуемой цепи напряжение и разрядите все высоковольтные конденсаторы.

1) Установите поворотный переключатель в положение

3.3. Прозвонка электрических цепей

⚠ Внимание!

Во избежание угрозы повреждения мультиметра или обследуемого оборудования перед началом измерения сопротивления отключите в обследуемой цепи напряжение и разрядите все высоковольтные конденсаторы.

1) Установите поворотный переключатель в положение

5

- 2) Подсоедините черный измерительный провод к гнезду **COM**, а красный измерительный провод – к гнезду **VΩHz** **⊖**.
- 3) Прикоснитесь щупами к тестируемым точкам цепи для измерения ее сопротивления. Если измеренное значение на дисплее окажется меньше 30 Ом, мультиметр включит непрерывный звуковой сигнал.

3.4. Проверка диодов

⚠ Внимание!

Во избежание угрозы повреждения мультиметра или обследуемого оборудования перед началом измерения сопротивления отключите в обследуемой цепи напряжение и разрядите все высоковольтные конденсаторы.

- 1) Установите поворотный переключатель в положение **Ω** **⊖**.
- Нажмите кнопку «**Select**» дважды, чтобы переключить мультиметр в режим проверки диодов. При этом на экране появится пиктограмма «**⊖**».
- 2) Подсоедините черный измерительный провод к гнезду **COM**, а красный измерительный провод – к гнезду **VΩHz** **⊖**.
- 3) Подсоедините красный измерительный провод к положительному выводу (аноду) обследуемого диода, а черный измерительный провод – к его отрицательному выводу (катоду). Катод диода обозначается полосой.
- 4) Считайте измеренное значение прямого напряжения смещения для тестируемого диода. Если полярность подключения к диоду перепутана, то на дисплее появится символ «**OL**».

3.5. Измерение емкости

⚠ Внимание!

Во избежание угрозы повреждения мультиметра или обследуемого оборудования перед началом измерения сопротивления отключите в обследуемой цепи напряжение и разрядите все высоковольтные конденсаторы. Воспользуйтесь функцией измерения постоянного напряжения, чтобы удостовериться, что конденсатор полностью разряжен.

- 1) Установите поворотный переключатель в положение **⊖**.
- 2) Подсоедините черный измерительный провод к гнезду **COM**, а красный измерительный провод – к гнезду **VΩHz** **⊖**.
- 3) Прикоснитесь щупами к тестируемым точкам цепи и считайте показание с дисплея.

3.6. Измерение частоты

- 1) Установите поворотный переключатель в положение **Hz%**.
- 2) Подсоедините черный измерительный провод к гнезду **COM**, а красный измерительный провод – к гнезду **VΩHz** **⊖**.
- 3) Прикоснитесь щупами к тестируемым точкам цепи и считайте показание с дисплея.

4) Нажмите кнопку «**Hz/Duty Δ/✱**» для переключения между измерением частоты и коэффициента заполнения.

Примечание: При измерении переменного напряжения или переменного тока нажмите кнопку «**Hz/Duty Δ/✱**» для циклического переключения между измерением частоты, коэффициента заполнения и исходной величины.

При измерении частоты сигнала с большой амплитудой рекомендуется, используя кнопку «**Hz/Duty Δ/✱**», проводить измерения в режиме измерения переменного напряжения.

3.7. Измерение температуры

- 1) Установите поворотный переключатель в положение **°C/°F**.
- 2) Подсоедините **красный** вывод термопары типа K к гнезду **VΩHz** **⊖**, а **черный** вывод – к гнезду «**COM**».
- 3) Прикоснитесь рабочим концом термопары обследуемой точке и считайте показание с дисплея.

3.8. Бесконтактное обнаружение напряжения (NCV)

Чтобы обнаружить присутствие напряжения, поместите верхнюю сторону мультиметра вблизи источника напряжения. Когда напряжение обнаружено, загорится светодиод над экраном, а мультиметр подаст звуковой сигнал.

⚠ Предупреждение!

- Всегда тестируйте работоспособность функции бесконтактного обнаружения напряжения на линии под напряжением известной величины перед началом бесконтактного поиска напряжения.
- Не пытайтесь использовать функцию бесконтактного обнаружения напряжения, если батарея разряжена или низкого качества.
- Даже при отсутствии сигналов обнаружения исследуемая линия может находиться под напряжением. Не полагайтесь на бесконтактное обнаружение напряжения при проверке экранированных проводов. Надежность обнаружения может ухудшиться из-за конструкции розетки, толщины изоляции и прочих факторов.
- Внешние помехи, связанные, например, с источниками статического электричества, могут вызывать ошибочное срабатывание бесконтактного детектора напряжения.



- 1) Установите поворотный переключатель в положение **NCV**.
- 2) Протестируйте функцию бесконтактного обнаружения напряжения на известном источнике напряжения.
- 3) Поместите верхнюю часть мультиметра как можно ближе к обследуемому источнику напряжения, как показано на рисунке.
- 4) Если напряжение обнаружено, светодиод над дисплеем загорится, а мультиметр подаст звуковой сигнал.

3.9. Тестирование транзисторов (доступно только в некоторых моделях)

- 1) Установите поворотный переключатель в положение **hFE**.
- 2) Определите, относится транзистор к типу NPN или PNP и найдите выводы эмиттера, базы и коллектора. Вставьте выводы транзистора в соответствующие гнезда на передней панели мультиметра.
- 3) Считайте значение коэффициента усиления по току (hFE) с экрана.

3.10. Измерение постоянного и переменного тока

⚠ Предупреждение!

Никогда не пытайтесь проводить измерения силы тока в схемах, напряжение разомкнутой цепи в которых превышает 250 В. Такие измерения могут привести к повреждению прибора, поражению электрическим током и получению травм.

⚠ Внимание!

Во избежание возможного повреждения мультиметра или обследуемого оборудования перед началом измерения проверьте состояние плавкого предохранителя. При измерении используйте подходящие входные гнезда, измерительную функцию и предел измерения. Никогда не подсоединяйте измерительные провода параллельно к какой-либо цепи или компоненту цепи, если они подключены к гнездам для измерения силы тока.

- 1) Отключите напряжение в обследуемой цепи. Разрядите все высоковольтные конденсаторы, входящие в нее.
- 2) При работе с моделями OW18A/OW18B подсоедините черный измерительный провод к гнезду **COM**. При измерении токов до 600 мА подсоединяйте красный измерительный провод – к гнезду «**μA mA**». При измерении токов от 600 мА до 10 А подсоединяйте красный измерительный провод к гнезду «**20A**». При работе с моделями OW18D/OW18E подсоедините черный измерительный провод к гнезду **COM**. При измерении токов до 200 мА подсоединяйте красный измерительный провод – к гнезду «**μA mA**». При измерении токов от 200 мА до 10 А подсоединяйте красный измерительный провод к гнезду «**20A**».
- 3) Установите поворотный переключатель в положение **μA, mA** или **A**.
- 4) Разомкните обследуемую цепь. Подсоедините черный измерительный провод к одному концу цепи (с более низким потенциалом), а красный измерительный провод – к другому концу цепи (с более высоким потенциалом). Перемена проводов к местами

приведет к получению отрицательного значения измеренной силы тока, но не повредит мультиметр.

5) Выберите режим измерения постоянного или переменного тока. По умолчанию при включается режим измерения постоянного тока, а на дисплее отображаются символы «DC». Нажмите кнопку «Select», чтобы переключить мультиметр в режим измерения переменного тока. При этом на экране появятся символы «AC».

6) Включите ток в обследуемой цепи и считайте и считайте показание с дисплея. Нажимайте кнопку «Range», чтобы перейти в режим ручного выбора предела измерения и переключаться между пределами измерения. Если на дисплее появляются символы «OL», это показывает, что входной сигнал превышает выбранный предел измерения, и нужно переключиться на больший предел измерения.

7) Отключите напряжение в обследуемой цепи и разрядите все высоковольтные конденсаторы, входящие в нее. Отсоедините от нее измерительные провода и восстановите исходное состояние цепи.

Примечание: При измерении переменного переменного тока нажмите кнопку «Hz/Duty Δ/» для циклического переключения между измерением частоты, коэффициента заполнения и силы тока.

Глава 4 ФУНКЦИИ МУЛЬТИМЕТРА

4.1. Фиксация показания дисплея

1) Нажмите кнопку  , чтобы зафиксировать текущее показание сохранится на дисплее. При этом на дисплее появится пиктограмма .

2) Нажмите кнопку   еще раз, чтобы выйти из режима фиксации показания дисплея.

4.2. Относительные измерения

Когда включен режим относительных измерений, значение, отображаемое на экране, представляет собой разность действительного результата измерения и заранее заданного опорного значения.

1) Нажмите кнопку «Hz/Duty Δ/», чтобы войти в режим относительных измерений. На дисплее отобразится надпись «REL».

В момент нажатия этой кнопки текущий результат измерения сохраняется в качестве опорного значения. В этом режиме:

Показание = измеренное значение – опорное значение

2) Нажмите кнопку «Hz/Duty Δ/» еще раз, чтобы выйти из режима относительных измерений.

В режиме относительных измерений автоматически включается ручной выбор предела измерения. Относительные измерения должны выполняться в определенном диапазоне, поэтому эта функция доступна только в режиме ручного выбора предела измерения. Аналоговая графическая шкала не отображается.

Примечание: Функция относительных измерений недоступна при измерении переменного напряжения и тока, тестировании транзисторов (в моделях, оснащенных этой функцией) и при измерении частоты.

4.3. Функция звукового оповещения

- При нажатии функциональных кнопок мультиметр подает короткий звуковой сигнал.
- За одну минуту до автоматического выключения мультиметр подает пятикратный предупреждающий звуковой сигнал. Непосредственно перед автоматическим выключением мультиметр подает продолжительные звуковой сигнал и затем выключается.
- Мультиметр включает непрерывное звуковое оповещение, если измеряемое постоянное напряжение превышает 1000 В или переменное напряжение превышает 750 В.
- При работе в режиме прозвонки электрических цепей мультиметр подает непрерывный звуковой сигнал, когда сопротивление обследуемой цепи оказывается менее 50 Ом.
- Когда функция связи по интерфейсу Bluetooth неактивна в течение 10 минут, она отключается автоматически. Перед ее отключением мультиметр подает двухкратный звуковой сигнал.

Глава 5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ (только для моделей OW18B/OW18E)

Модели мультиметра OW18B/OW18E поддерживают обмен данными с мобильными устройствами, работающими на базе операционных систем Android или iOS. Вы можете использовать бесплатные приложения на мобильных устройствах, чтобы отслеживать измерения, дистанционно управлять мультиметром, наблюдать графики зависимостей измеряемых величин и т.д. Записанные данные можно сохранять в виде файлов формата CSV. Максимальное число доступных для сохранения записей определяется объемом свободной памяти на вашем устройстве, к которому подключается мультиметр. Одновременно можно подключить более одного мультиметра.

Примечание: Связь по интерфейсу Bluetooth действует в радиусе около 7-8 метров. Радиус действия может быть существенно больше – вплоть до 20 метров – в открытых и не перегороженных местах. Когда функция связи по интерфейсу Bluetooth неактивна в течение 10 минут, она отключается автоматически. Перед ее отключением мультиметр подает двухкратный звуковой сигнал.

Установка бесплатного приложения

Системные требования для мобильных устройств.

- **Bluetooth 4.0 Android APP**
Устройства с ОС Android и модулем BLE 4.0.
Версии ОС Android: 4.3 и выше.
- **Bluetooth 4.0 iOS APP**
Смартфоны iPhone 6s/6s Plus, iPhone 6/6 Plus, iPhone 5c/5s, iPhone 5 (поддерживаются устройства iPhone с модулем BLE 4.0, ОС iOS 7.0 или более поздние версии; iPhone 4s и более ранние устройства не поддерживаются).

Для устройств на ОС Android

Если версии системы и интерфейса Bluetooth на вашем мобильном устройстве удовлетворяют указанным требованиям, отсканируйте приведенный ниже QR-код с помощью вашего мобильного устройства, выберите соответствующее приложение для **Bluetooth 4.0 Android** и установите его.



Примечание: Содержание справки может не полностью соответствовать программе и используется только как ориентировочное. Чтобы получить последнюю версию инструкции по эксплуатации, посетите вебсайт www.owon.com.cn.

Для устройств iPhone

В приложении APP Store вы можете найти «OWON», выбрать


иконку приложения  и установить его.

Примечание: Содержание справки может не полностью соответствовать программе и используется только как ориентировочное. Чтобы получить последнюю версию инструкции по эксплуатации, посетите вебсайт www.owon.com.cn.

5.1. Приложение для операционных систем Android

5.1.1. Подключение к устройству Android


- 1) Установите бесплатное приложение для ОС Android на ваше устройство с ОС Android.
- 2) Запустите приложение «Multimeter»
- 3) Включите мультиметр, нажмите кнопку «Hz/Duty Δ/» и удерживайте ее, пока на экране дисплея не появится символ .
- 4) Нажмите на иконку в верхнем левом углу экрана, чтобы запустить подключение устройства.

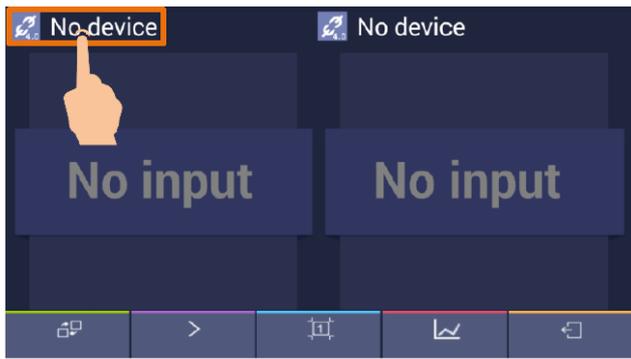


5) Если функция Bluetooth не активирована, появится диалоговое окно с вопросом, требуется ли включить Bluetooth. Для подтверждения нажмите «Yes»:



Нажмите команду на поиск Bluetooth-устройств:

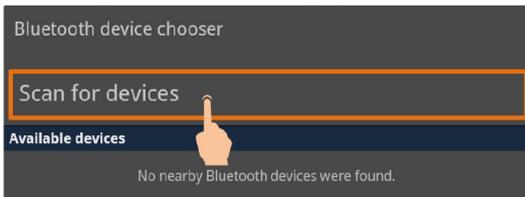


6) Нажмите команду на опцию BDM в списке устройств для сопряжения с ним:

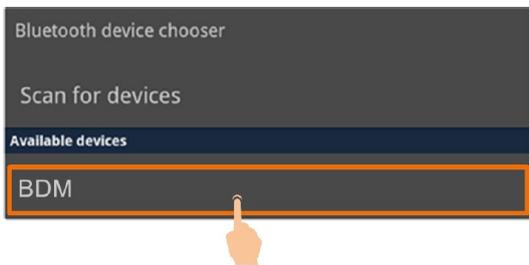

5.1.2. Пользовательский интерфейс приложения для Android

Формат отображения двух мультиметров

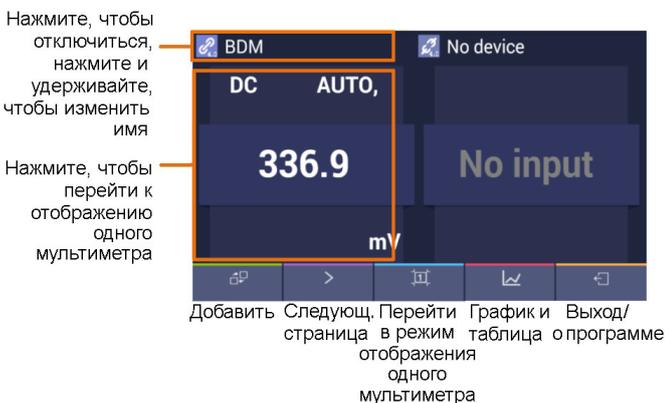

Формат отображения одного мультиметра




Описание функций

Обозначение	Функция
DC	Постоянный ток
AC	Переменный ток
RES	Измерение сопротивления
DIO	Тестирование диодов
BEEP	Прозвонка электрических цепей
CAP	Измерение емкости
Hz	Измерение частоты
DUT	Измерение коэффициента заполнения
TEMP	Измерение температуры
NCV	Бесконтактное обнаружение напряжения

5.1.3. Работа с приложением для Android

- **Присвоение мультиметру индивидуального имени**
Для мультиметра может быть задано индивидуальное имя устройств. Нажмите и удерживайте поле с именем прибора в левом верхнем углу экрана, и на экране появится всплывающее диалоговое окно. В нем вы можете ввести индивидуальное имя, которое сохранится в памяти устройства. Если мультиметр будет подключен к этому устройству в следующий раз, он отобразится в приложении под своим индивидуальным именем. Если мультиметр будет подключен к другому устройству, то ему будет присвоено имя по умолчанию или индивидуальное имя, которое было ранее присвоено ему на этом устройстве.

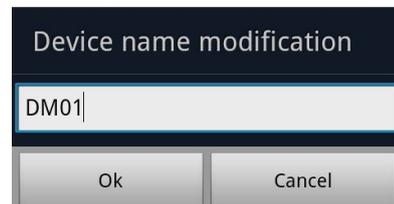

- **Добавление мультиметра:** при работе в режиме отображения двух мультиметров нажмите программную кнопку
- **Выбор мультиметра:** при работе в режиме отображения одного или двух мультиметров используйте для выбора программные кнопки и .
- **Отключение мультиметра:** при работе в режиме отображения одного или двух мультиметров нажмите программную кнопку или имя мультиметра.
- **Дистанционное управление:** при работе в режиме отображения одного или двух мультиметров программные кнопки управления (кнопки с синим фоном, включая «Hold», «Rel», «Select» и т.д.) можно нажимать кратко или продолжительно, так же как и аналогичные функциональные кнопки на панели управления мультиметра.
- **Функция голосового вывода**
Эта функция позволяет получать результаты измерения в виде голосовых сообщений с помощью программы преобразования текста в речь на вашем мобильном устройстве с ОС Android. Нажмите на иконку в правом верхнем углу экрана, чтобы включить голосовой вывод. Нажмите на иконку , чтобы выключить его. В меню настроек вашего устройства Android вы можете выбрать голос, отражающий специ-

фику конкретного языка, для речевого воспроизведения текста, настроить скорость речи и т.д.

Вы можете изменить конкретный голос, устанавливая различные программы синтеза речи.

Программы синтеза речи могут быть загружены путем сканирования QR-кодов или с нашего сайта www.owon.com.cn.

- **Обновление программы:** Нажмите кнопку и далее кнопку «About». Нажмите кнопку «Upgrade».
- **График и таблица данных:** Нажмите кнопку , чтобы вывести на экран график и таблицу с измеренными данными. Нажмите кнопку , чтобы вызвать меню настроек.

График и таблица данных



Меню настроек:

Программная кнопка	Описание
Open local file	Вывести данные из сохраненного файла (.CSV)
Save data	Сохранить отображенные данные в файл .CSV
Share	Поделиться результатами измерения через установленные приложения для обмена данными
Clear data	Стереть отображенные данные
Setting	<p>Record Interval: установка интервала записи в приложение.</p> <p>Enable Period: запись данных с заданной периодичностью.</p> <p>Record Period: установка периода, с которым будут записываться данные.</p> <p>Fill: выберите опцию, чтобы заполнить площадь под кривой на графике синим цветом.</p>
Exit	Выход из приложения

Примечание:

В графике измеренных данных вы можете увеличить выбранный фрагмент. Увеличить изображение вдоль оси Y (измеренные значения), можно, растянув его пальцами в вертикальном направлении, а вдоль оси X (время) – растянув его пальцами в горизонтальном направлении.


5.1.4. Автономная запись данных (Android)

При выполнении измерений с помощью моделей OW18B/OW18E вы можете использовать приложение на устройстве с ОС Android для отправки команды мультиметру начать запись результатов измерения. После получения команды соединение с мультиметром будет автоматически разорвано. Мультиметр будет записывать измеренные данные в собственную память. После завершения записи используйте приложение, чтобы повторно подключиться к мультиметру, после чего вы сможете передать данные с мультиметра в приложение мобильного устройства в виде файла CSV. Вы можете воспользоваться этой функцией для долговременной записи без необходимости отслеживать ее из приложения, что позволяет уменьшить потребление энергии на связь через Bluetooth и сэкономить заряд батареи мультиметра.

Примечание: Когда на дисплее появляется индикатор разряженной батареи , функция автономной записи может работать некорректно. Прежде чем использовать ее, проверьте батареи, и удостоверьтесь, что они не разряжены.

1) Подключите устройство с ОС Android к мультиметру, для чего обратитесь к разделу 5.1.1. «Подключение к устройству Android» на стр. 7.

2) При работе приложения в режиме отображения одного мультиметра нажмите на иконку , в верхнем правом углу и выберите опцию «Record setting» из всплывающего меню.

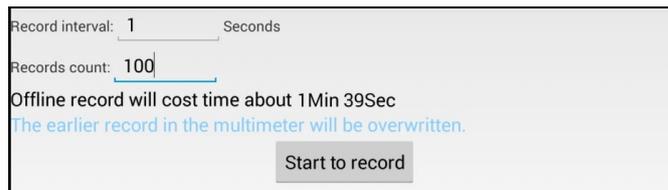


3) Установите интервал записи «Record interval» и число записываемых значений «Record count» (максимальное число: 10000). Нажмите на кнопку «Start to record». В памяти мультиметра могут сохраняться данные только одной записи. Новая запись сохраняется вместо предыдущей автономной записи, сохраненной в памяти мультиметра. В течение двух секунд после начала записи в интерфейсе приложения отобразится сообщение:

The record command has been sent to the multimeter, Bluetooth connection will be disconnected in two seconds.

Устройство с ОС Android отключится от мультиметра в течение двух секунд. После отключения интерфейс Bluetooth мультиметра находится в состоянии пониженного энергопотребления. В приложении отобразится сообщение «Bluetooth connection has been disconnected». Мультиметр запишет результаты текущего измерения и сохранит их в своей памяти.

Примечание: Если мультиметр находится в процессе записи данных, и она еще не завершена, то при подключении приложения из ОС Android к мультиметру на экране появится диалоговое окно:

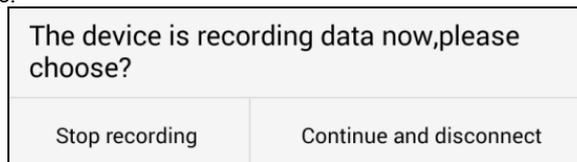


Выберите команду «Stop recording», и процесс записи будет прерван. Приложение подключится к мультиметру для считывания данных.

При выборе команды «Continue and disconnect» мультиметр продолжит запись, а подключение будет отменено.


4) После завершения записи, чтобы считать записанные данные, повторно подключите устройство Android к мультиметру.

5) При работе приложения в режиме отображения одного мультиметра нажмите на иконку , в верхнем правом углу и выберите опцию «Record read» из всплывающего меню. Имя файла начинается с «Offline», а вторую часть имени можно задать индивидуально.

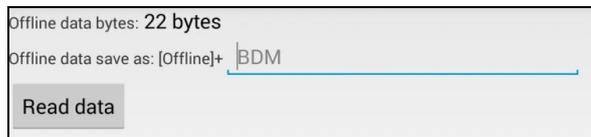

6) Нажмите на кнопку «Read data», и приложение выполнит считывание измеренных данных и сохранит их в памяти устройства Android в виде файла CSV.

После того, как данные будут считаны, на экране отобразится:

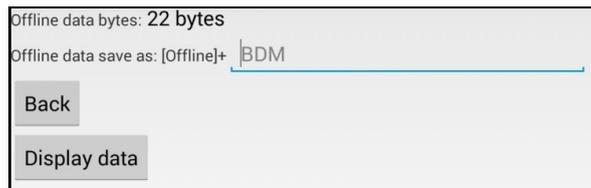

7) Нажмите на кнопку «Display data», и данные отобразятся в виде графика и таблицы данных.


5.2. Приложение для операционных систем iOS

5.2.1. Подключение к устройству iOS


1) Установите бесплатное приложение для ОС iOS на ваше устройство с ОС iOS.

5.2.2. Пользовательский интерфейс приложения для iOS
 Формат отображения одного мультиметра

2) Запустите приложение . Если на вашем мобильном устройстве не включена функция связи по интерфейсу Bluetooth, на экране появится всплывающее диалоговое окно для включения этой функции. Нажмите на кнопку «Settings».

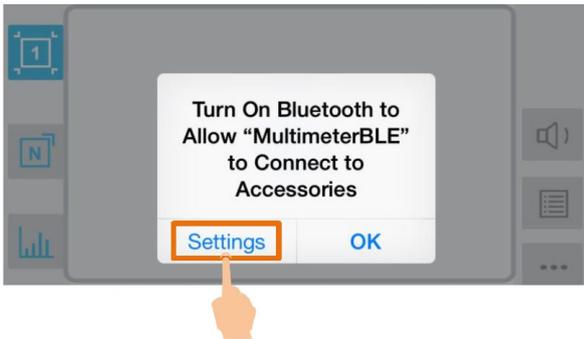


Включите функцию Bluetooth и вернитесь к приложению для работы с мультиметром.

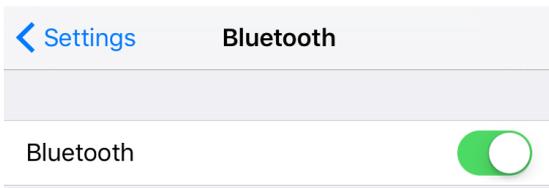


3) Включите мультиметр, нажмите кнопку «Hz/Duty Δ/mV » и удерживайте ее, пока на экране дисплея не появится символ mV .
 4) Нажмите на центр интерфейса приложения, чтобы запустить процесс подключения устройства.




5) Выберите требуемый мультиметр из списка устройств.

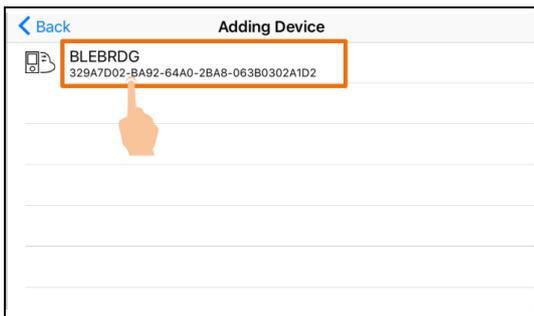

6) Результаты измерения отобразятся в приложении, если подключение будет успешным. Вы можете нажать на программную кнопку  в правой части экрана, чтобы подключить еще один мультиметр.

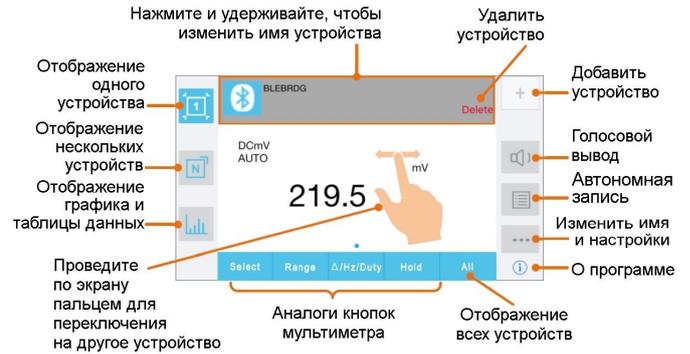


Формат отображения нескольких мультиметров

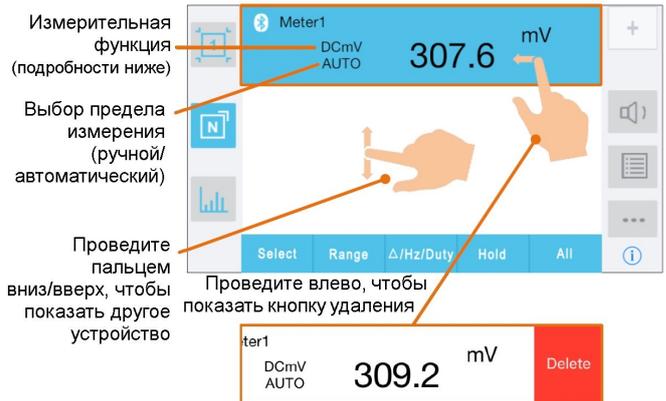


Описание функций

Обозначение	Функция
DC	Постоянный ток
AC	Переменный ток
RES	Измерение сопротивления
DIO	Тестирование диодов
BEEP	Прозвонка электрических цепей
CAP	Измерение емкости
Hz	Измерение частоты
DUT	Измерение коэффициента заполнения
TEMP	Измерение температуры
NCV	Бесконтактное обнаружение напряжения


Отображение графика и таблицы данных

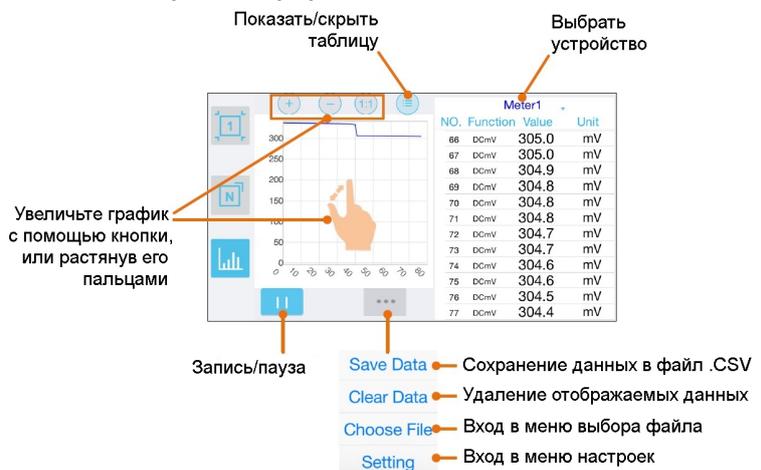

Меню выбора файла

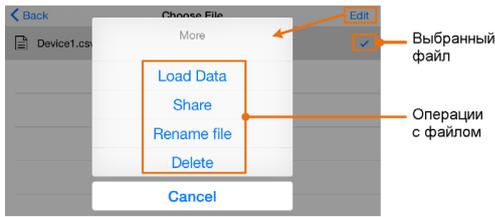


Меню настроек

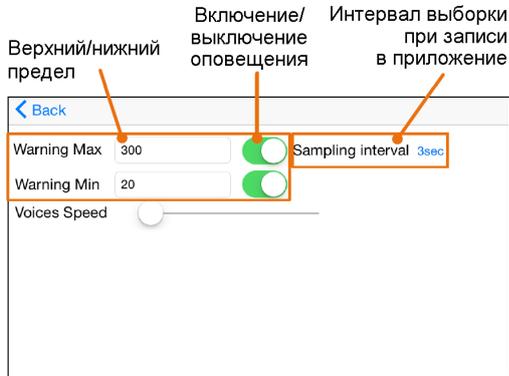

5.2.3. Работа с приложением для iOS

• **Присвоение мультиметру индивидуального имени**
 Для мультиметра может быть задано индивидуальное имя устройства. Нажмите и удерживайте поле с именем прибора в левом верхнем углу экрана или нажмите на программную кнопку (в режиме отображения как одного, так и нескольких мультиметров) и выберите команду «**Change Device Name**», и на экране появится всплывающее диалоговое окно. В нем вы можете ввести индивидуальное имя, которое сохранится в памяти вашего устройства с ОС iOS. Если мультиметр будет подключен к этому устройству в следующий раз, он отобразится в приложении под своим индивидуальным именем. Если мультиметр будет подключен к другому устройству, то ему будет присвоено имя по умолчанию или индивидуальное имя, которое было ранее присвоено ему на этом устройстве.

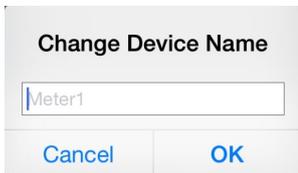

- **Добавление мультиметра:** при работе в режиме отображения двух мультиметров нажмите программную кнопку .
- **Выбор мультиметра:** при работе в режиме отображения одного мультиметра проведите пальцем по экрану вправо или влево, чтобы переключиться между разными мультиметрами. При работе в режиме отображения нескольких мультиметров, нажмите на поле соответствующего устройства, чтобы выбрать его. Фон выбранного поля при этом меняется на синий.
- **Отключение мультиметра:** при работе в режиме отображения одного мультиметра нажмите кнопку «**Delete**». в режиме отображения нескольких мультиметров проведите пальцем по полю удаляемого устройства влево, чтобы появилась кнопка «**Delete**», и нажмите ее.
- **Функция голосового вывода**
 При работе в режиме отображения одного или нескольких мультиметров нажмите кнопку , чтобы включить функцию голосового вывода. Нажмите кнопку , чтобы выключить ее. В меню настроек вы можете настроить скорость речи.
- **Оповещение:** В меню настроек можно включить оповещение и настроить верхний и нижний пределы. Приложение выдаст оповещение при любом выходе за эти пределы.
- **Обновление программы:** При работе в режиме отображения одного или нескольких мультиметров нажмите кнопку .

Если на экране появится сообщение «Latest», значит, у вас установлена последняя версия программы, и обновлять ее не требуется. Если появится сообщение «Update», вы можете нажать на него, чтобы обновить приложение.

- **Дистанционное управление:** При работе в режиме отображения одного или нескольких мультиметров программные кнопки управления, показанные ниже, можно нажимать кратко или продолжительно, так же как и аналогичные функциональные кнопки на панели управления мультиметра.




5.2.4. Автономная запись данных (iOS)

При выполнении измерений с помощью моделей OW18B/OW18E вы можете использовать приложение на устройстве с ОС iOS для отправки команды мультиметру начать запись результатов измерения. После получения команды соединение с мультиметром будет автоматически разорвано. Мультиметр будет записывать измеренные данные в собственную память. После завершения записи используйте приложение, чтобы повторно подключиться к мультиметру, после чего вы сможете передать данные с мультиметра в приложение мобильного устройства в виде файла CSV. Вы можете использовать эту функцию для долговременной записи без необходимости отслеживать ее из приложения, что позволяет уменьшить потребление энергии на связь через Bluetooth и сэкономить заряд батареи мультиметра.

Примечание: Когда на дисплее появляется индикатор разряженной батареи «», функция автономной записи может работать некорректно. Прежде чем использовать ее, проверьте батареи, и удостоверьтесь, что они не разряжены.


- 1) Подключите устройство с ОС iOS к мультиметру, для чего обратитесь к разделу 5.2.1. «Подключение к устройству iOS» на стр. 9.
- 2) В интерфейсе приложения нажмите на иконку в верхнем правом углу и выберите опцию «**Record setting**» из всплывающего меню.

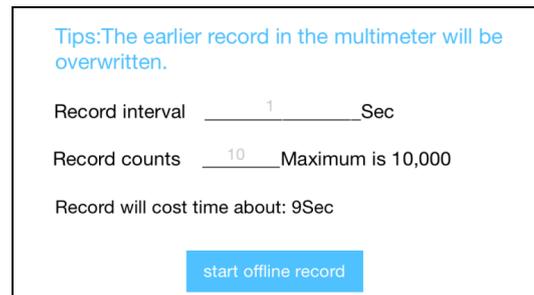


3) Установите интервал записи «Record interval» и число записываемых значений «Record counts» (максимальное число: 10000). Нажмите на кнопку «**start offline record**». В памяти мультиметра могут сохраняться данные только одной записи. Новая запись сохраняется вместо предыдущей автономной записи, сохраненной в памяти мультиметра. После завершения записи функция Bluetooth мультиметра автоматически выключится, и символ Bluetooth на экране мультиметра исчезнет.

Примечание: Если вы хотите прервать процесс записи данных, повторно подключите ваше мобильное устройство к мультиметру и в появившемся диалоговом окне нажмите на кнопку «**Stop recording**».

- 4) После завершения записи, чтобы считать записанные данные, повторно подключите устройство iOS к мультиметру.
- 5) Нажмите на кнопку в правой части интерфейса приложения и выберите опцию «**Record read**» из всплывающего меню. Имя файла начинается с «Offline», а вторую часть имени можно задать индивидуально.

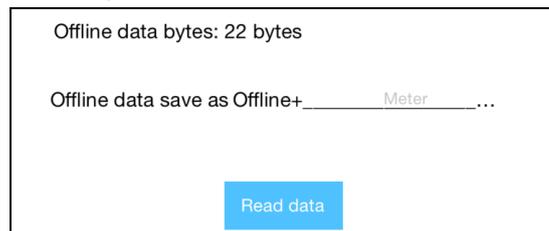

6) Нажмите на кнопку «**Read data**», и приложение выполнит считывание измеренных данных и сохранит их в памяти устройства iOS в виде файла CSV. После того, как данные будут считаны, на экране отобразится:

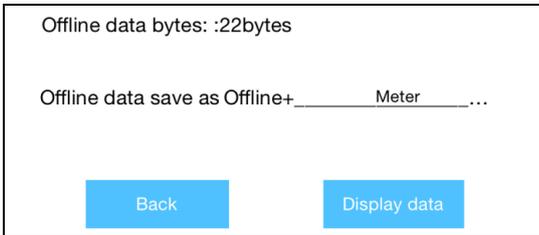

7) Нажмите на кнопку «**Display data**», и данные отобразятся в виде графика и таблицы данных.

Глава 6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ (только для моделей OW18B/OW18E)

Для подключения мультиметра к компьютеру через беспроводной интерфейс Bluetooth («Блютус») в USB-порт компьютера должен быть вставлен внешний USB-адаптер для связи через Bluetooth.

- Используйте внешний USB-адаптер Bluetooth, поставляемый вместе с мультиметром (по дополнительному заказу).
- На компьютере должна быть установлена операционная система **Windows** (версия Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP).

Модели OW18B/OW18E поддерживают обмен данных мультиметра с компьютером через интерфейс Bluetooth. Чтобы использовать его, вы можете установить на ваш компьютер бесплатную программу *multimeterBLE*, что позволит отслеживать измерения, дистанционно управлять мультиметром, наблюдать графики зависимостей измеряемых величин и т.д. Записанные данные можно сохранять в виде файлов формата CSV. Максимальное число доступных для сохранения записей определяется объемом свободной памяти на вашем компьютере, к которому подключается мультиметр. Одновременно можно подключить до трех мультиметров.

Примечание: Связь по интерфейсу Bluetooth действует в радиусе около 7-8 метров. Радиус действия может быть существенно больше в открытых и не перегороженных местах – вплоть до 20 метров. Когда функция связи по интерфейсу Bluetooth неактивна в течение 10 минут, она отключается автоматически. Перед ее отключением мультиметр подаст двухкратный звуковой сигнал.

6.1. Подключение к компьютеру


6.1.1. Шаг 1. Установка программы *multimeterBLE*

Установите на ваш компьютер программу *multimeterBLE*


6.1.2. Шаг 2. Установка драйвера USB-адаптера Bluetooth

1) Откройте папку, в которую была инсталлирована программа *multimeterBLE*, на вашем компьютере (например, C:\Program Files\multimeterBLE)


Дважды щелкните мышкой по файлу **BLE-CC254x-1.4.1.43908.exe** в этой папке.

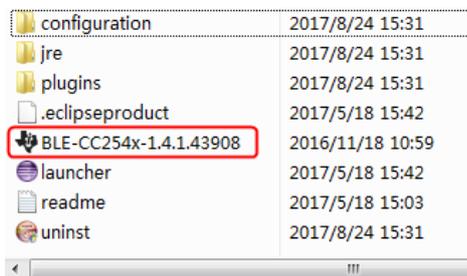


2) Щелкните мышкой по кнопке «**Next**».

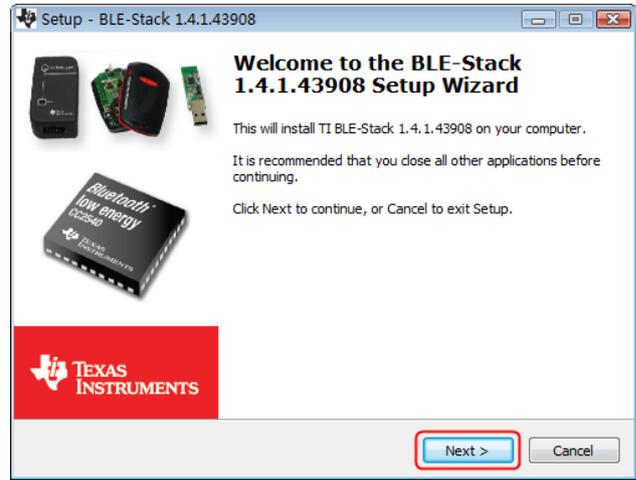



3) Выберите опцию «**I accept the agreement**» («Я принимаю соглашение») и щелкните по кнопке «**Next**».

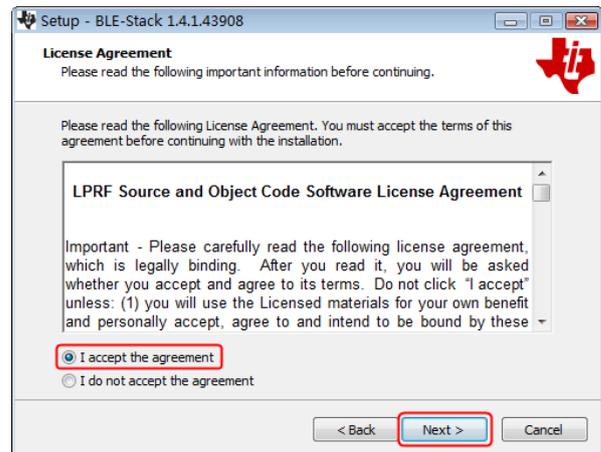

4) Выберите папку назначения и затем щелкните по кнопке «**Next**».

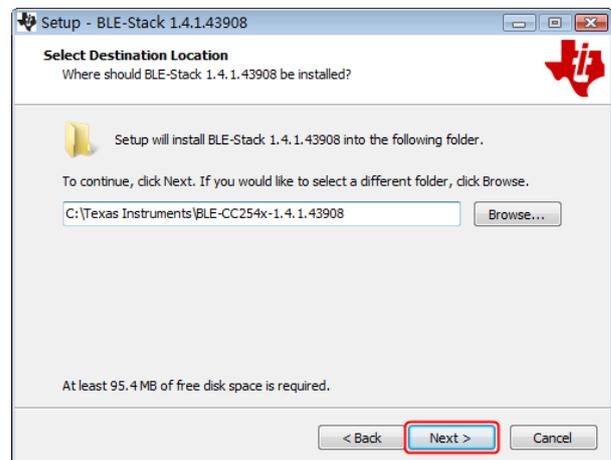

5) Щелкните по кнопке «**Install**».

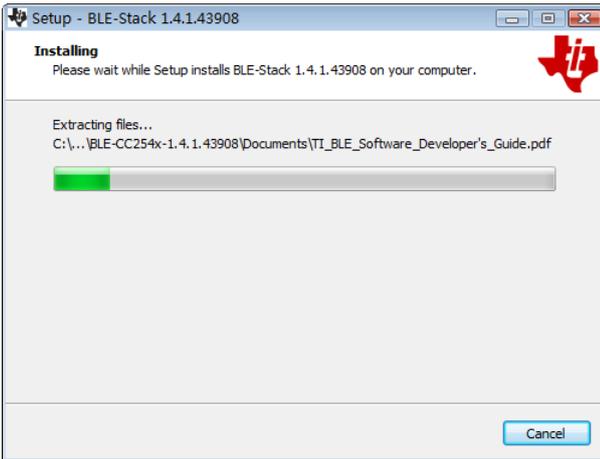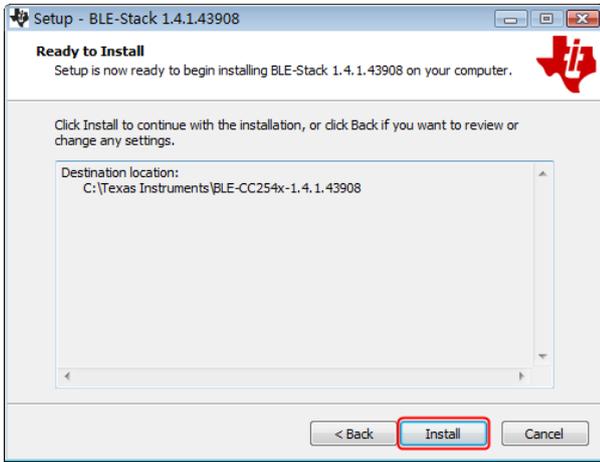

6) Снимите галочку в окошке «View the Release Notes» и щелкните по кнопке «Finish», чтобы выйти из окна установки драйвера.



7) Вставьте внешний USB-адаптер Bluetooth в USB-порт вашего компьютера.


Щелкните правой кнопкой мыши по иконке [Computer] ([Компьютер]), которую вы можете найти на рабочем столе компьютера или в меню [Start] ([Пуск]). В выпадающем справа меню щелкните по опции [Manage], и на экране откроется окно «Computer Management» («Управление компьютером»)



Щелкните по опции «Device Manager» («Диспетчер устройств») в левой части окна. В правой части окна дважды щелкните мы-


шью по строке «Ports (COM & LPT)». Если в раскрывшемся списке портов отображается порт «TI CC2540 USB CDC Serial Port (COM#)», это означает, что драйвер успешно установлен. Помните «COM #», поскольку вам потребуется сконфигурировать программу multimeterBLE.

Примечание: Если в раскрывшемся списке портов отображается неизвестное устройство, попробуйте установить драйвер вручную, выполнив следующую последовательность действий:

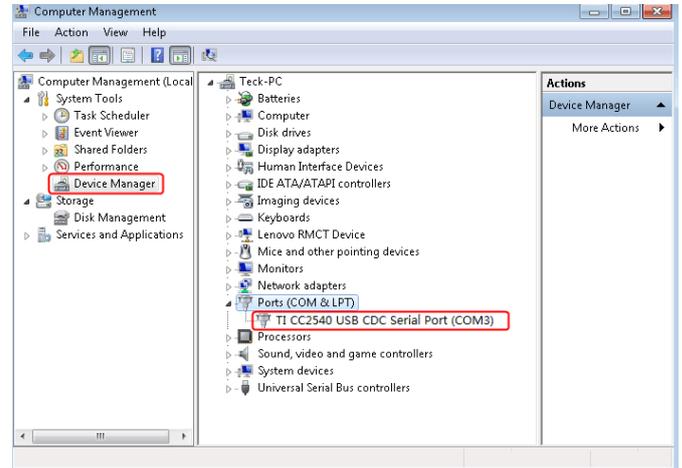


Как установить драйвер вручную

Щелкните правой кнопкой мыши по иконке неизвестного устройства. В выпадающем меню щелкните по опции «Update Driver Software...»:

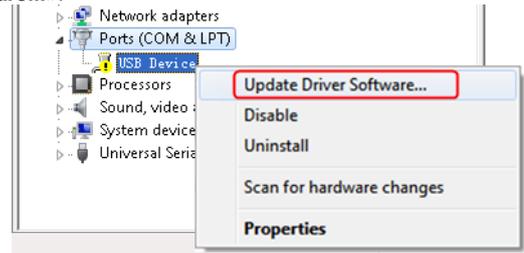

Выберите вариант поиска драйвера вручную «Browse my computer for driver software»:

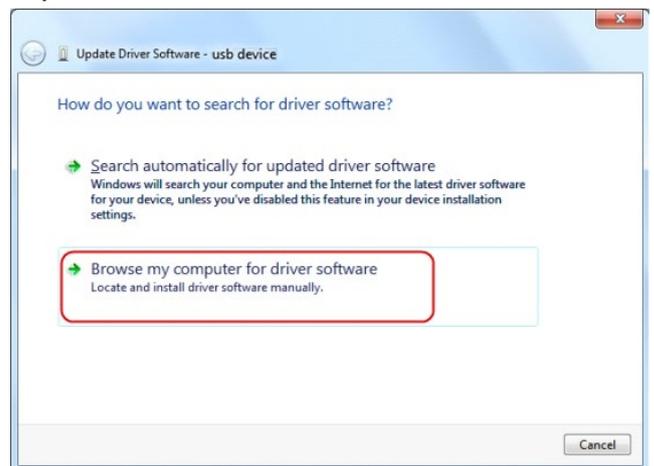


Выберите путь к папке, в которой находится драйвер и щелкните по кнопке «Next».



После успешного завершения установки щелкните по кнопке «Close».

В «Диспетчере устройств» проверьте, появилось ли в списке портов «Ports (COM & LPT)» устройство «TI CC2540 USB CDC Serial Port (COM#)».

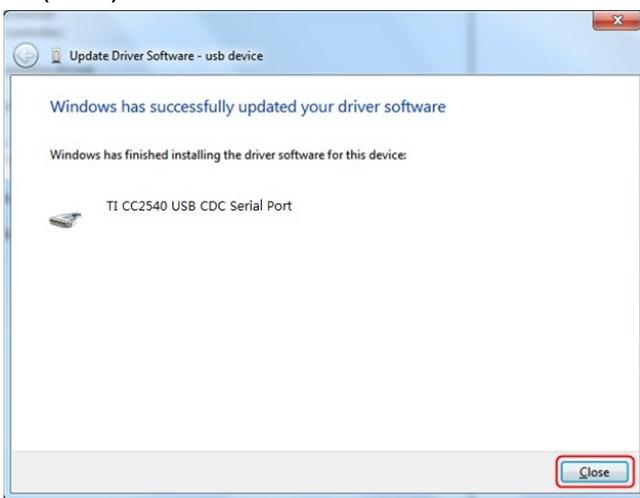


6.1.3. Шаг 3. подключение к программе multimeterBLE

1) После установки драйвера USB-модема Bluetooth на компьютер запустите программу multimeterBLE. На экране появится диалоговое окно конфигурации программы.

Удостоверьтесь, что USB-модем Bluetooth вставлен в USB-порт компьютера.


Чтобы найти порт «COM #», вам нужно посмотреть список портов «Ports (COM & LPT)» в окне диспетчера устройств.

Выберите нужный номер порта и щелкните по кнопке «OK».

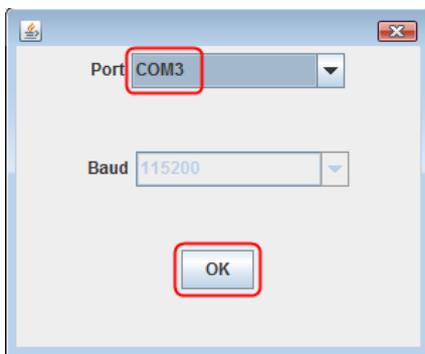


2) Включите мультиметр, нажмите и удерживайте нажатой кнопку «Hz/Duty Δ », пока на его экране не появится символ Δ .

3) Нажмите программную кнопку \oplus в правой части окна программы, и на экране появится диалоговое окно «Scan Devices» (поиск устройств). Индикатор выполнения покажет процесс поиска мультиметров. Он займет несколько секунд. Когда поиск завершится, выберите требуемый мультиметр из списка найденных устройств. Щелкните по кнопке «Connect».

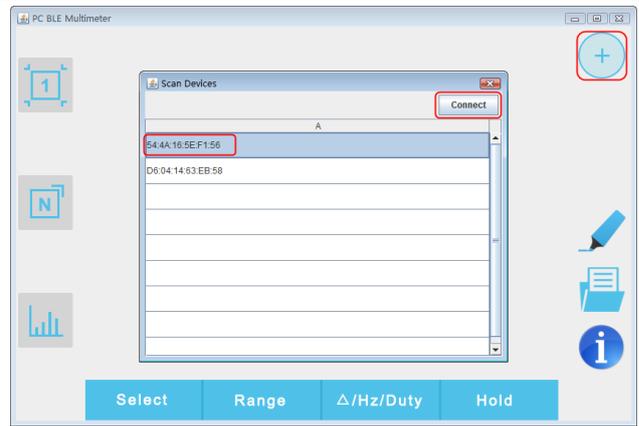


4) Если подключение успешно установлено, в окне программы отобразится результат текущего измерения. Вы можете нажать программную кнопку \oplus в правой части окна, чтобы подключить к компьютеру еще один мультиметр.

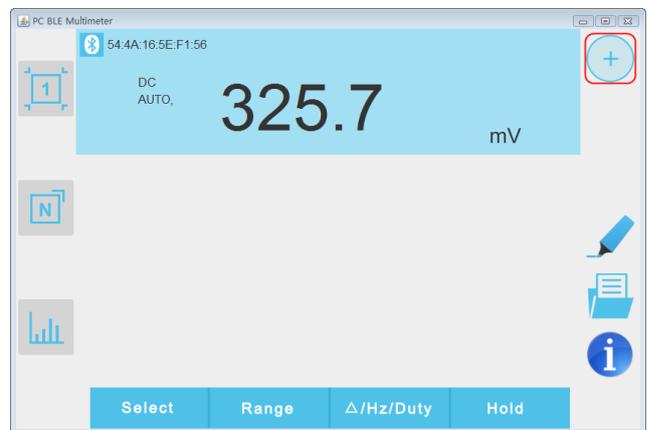

6.2. Пользовательский интерфейс программы multimeterBLE


Формат отображения одного мультиметра

Наведите курсор сюда, чтобы показалась иконка \oplus , щелкните мышью, чтобы удалить устройство

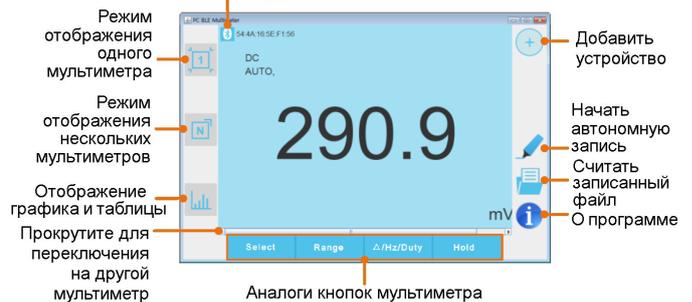

Формат отображения нескольких мультиметров

Наведите курсор, чтобы показалась иконка \oplus , щелкните мышью, чтобы удалить устройство

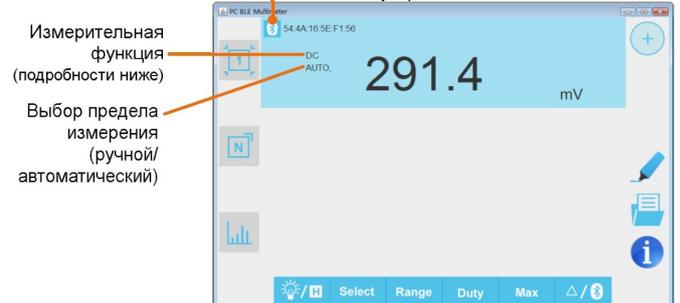

Описание функций

Обозначение	Функция
DC	Постоянный ток
AC	Переменный ток
RES	Измерение сопротивления
DIO	Тестирование диодов
BEEP	Прозвонка электрических цепей
CAP	Измерение емкости
Hz	Измерение частоты
DUT	Измерение коэффициента заполнения
TEMP	Измерение температуры
NCV	Бесконтактное обнаружение напряжения

Формат отображения графика и таблицы

Сохранение отображенных данных в файл .CSV

Удаление отображенных данных

Отметьте для автопрокрутки таблицы данных

Отметьте для унификации единиц в таблице

Выбор устройства

Таблица данных

6.3. Работа с программой multimeterBLE

- Добавление мультиметра:** При работе в режиме отображения одного или нескольких мультиметров нажмите программную кнопку в правой части окна.
- Выбор мультиметра:** При работе в режиме отображения одного мультиметра прокрутите мышью окно вправо или влево, чтобы переключиться между отображением разных мультиметров. При работе в режиме отображения нескольких мультиметров, нажмите на поле соответствующего устройства, чтобы выбрать его. Фон выбранного поля при этом меняется на синий.
- Отключение мультиметра:** При работе в режиме отображения одного или нескольких мультиметра нажмите кнопку «Delete». в режиме отображения нескольких мультиметров наведите курсор на иконку , которая при этом сменится иконкой , и щелкните по ней мышью.
- Дистанционное управление:** При работе в режиме отображения одного или нескольких мультиметров программные кнопки управления, показанные ниже, можно нажимать кратко или продолжительно, так же как и аналогичные функциональные кнопки на панели управления мультиметра.



- Унификация единиц измерения:** При работе в формате отображения графика и таблицы иногда единицы измерения изменяются в процессе записи данных, например V (вольты) изменяется на mV (милливольты). Чтобы унифицировать единицы измерения, щелкните по кнопке «Function» в правом верхнем углу окна и отметьте поле «Singleton» в выпадающем меню.


6.4. Автономная запись данных (при работе с компьютера)

При выполнении измерений с помощью моделей OW18B/OW18E вы можете использовать программу, установленную на персональный компьютер, для отправки команды мультиметру начать запись результатов измерения. После получения команды соединение с мультиметром будет автоматически разорвано. Мультиметр будет записывать измеренные данные в собственную память. После завершения записи используйте программу, чтобы повторно подключиться к мультиметру, после чего вы сможете передать данные с мультиметра на компьютер в виде файла

CSV. Вы можете воспользоваться этой функцией для долговременной записи без необходимости отслеживать ее с компьютера, что позволяет уменьшить потребление энергии на связь через Bluetooth и сэкономить заряд батареи мультиметра.

Примечание: Когда на дисплее появляется индикатор разряженной батареи «», функция автономной записи может работать некорректно. Прежде чем использовать ее, проверьте батареи, и удостоверьтесь, что они не разряжены.

- 1) Подключите программу multimeterBLE к мультиметру, для чего обратитесь к разделу 6.1. «Подключение к компьютеру» на стр. 12.
- 2) В интерфейсе программы нажмите на иконку в правой части окна, и на экране компьютера появится диалоговое окно.

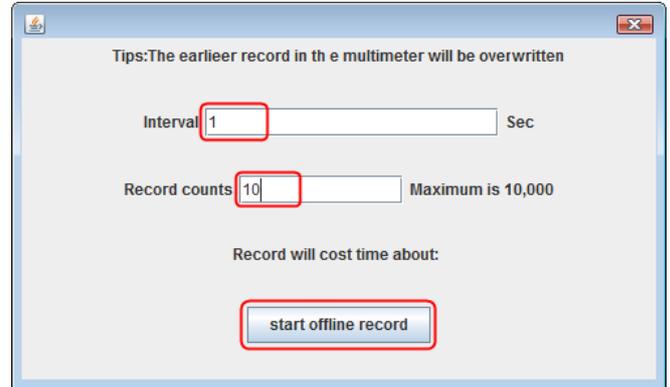


- 3) Установите интервал записи «Interval» и число записываемых значений «Record counts» (максимальное число: 10000). Нажмите на кнопку «start offline record». В памяти мультиметра могут сохраняться данные только одной записи. Новая запись сохраняется вместо предыдущей автономной записи, сохраненной в памяти мультиметра.

Примечание: Если вы хотите прервать процесс записи данных, повторно подключите ваше мобильное устройство к мультиметру и в появившемся диалоговом окне нажмите на кнопку «Stop recording».

- 4) После завершения записи, чтобы считать записанные данные, повторно подключите компьютер к мультиметру.

- 5) Нажмите на кнопку в правой части окна программы, и на экране компьютера появится диалоговое окно. Имя файла начинается с «Offline», а вторую часть имени можно задать индивидуально.

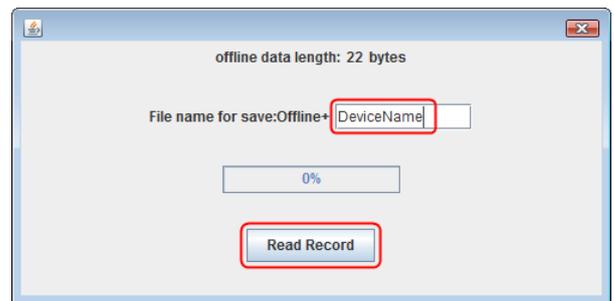

- 6) Щелкните мышью по кнопке «Read Record», и программа выполнит считывание измеренных данных и сохранит их в памяти компьютера в виде файла CSV.

После того, как данные будут считаны, на экране отобразится следующее диалоговое окно:



- 7) Щелкните мышью по кнопке «Open Directory», чтобы открыть папку, в которой сохранен файл CSV с записанными данными.

**Глава 7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Все приведенные ниже характеристики относятся к мультиметру, если не оговорено иное.

Стандартные условия: температура окружающей среды 18°C – 28°C, относительная влажность менее 80%.

Точность приводится в виде $\pm(a\%$ от измеренного значения + b единиц младшего разряда).

Примечание: при измерении переменного напряжения и тока, а также емкости, диапазон значений, в котором гарантируется указанная ниже точность составляет от 5% до 100% предела измерения.

Мультиметры OW18D/OW18E

Функция	Предел измерения	Разрешение	Точность		
Постоянное напряжение (V)	mV ^[1]	20,00 мВ	0,001 мВ	$\pm(0,05\%+10)$	
		200,00 мВ	0,01 мВ		
	V	6,000 В	0,1 мВ	$\pm(0,1\%+2)$	
		20,00 В	1 мВ		
Переменное напряжение (V) (частотный диапазон 40 Гц – 1000 Гц)	mV ^[1]	60,00 мВ	0,001 мВ	$\pm(0,15\%+5)$	
		600,0 мВ	0,01 мВ		
	V	2,0000 В	0,1 мВ		$\pm(0,5\%+10)$
		20,000 В	1 мВ		
Постоянный ток (A)	mA	200,0 мкА	0,01 мкА	$\pm(0,5\%+10)$	
		2,0000 мА	0,1 мкА		
		20,000 мА	1 мкА		
	A	200,00 мА	10 мкА	$\pm(2,0\%+10)$	
Переменный ток (A) (частотный диапазон 40 Гц – 1000 Гц)	mA	200,00 мкА	0,01 мкА		$\pm(0,8\%+10)$
		2,0000 мА	0,1 мкА		
		20,000 мА	1 мкА		
	A	200,00 мА	10 мкА	$\pm(2,5\%+10)$	
Сопротивление (Ω)	A	200,00 Ом	0,01 Ом		$\pm(0,5\%+10)$
		2,0000 МОм	0,1 Ом		
		20,000 МОм	1 Ом		
	F	mA	200,00 кОм	10 Ом	$\pm(0,3\%+1)$
			2,000 МОм	100 Ом	
		A	20,00 МОм	1 кОм	$\pm(0,5\%+1)$
			200,00 МОм	0,01 МОм	
Емкость (F)	mA	2,0000 нФ	0,01 пФ	$\pm(3,0\%+10)$	
		20,000 нФ	10 пФ		
		200,00 нФ	10 пФ		
	F	2,0000 мкФ	100 пФ		$\pm(3,0\%+10)$
		20,000 мкФ	1 нФ		
	A	200,00 мкФ	10 нФ		$\pm(3,0\%+10)$
		2,0000 мФ	100 нФ		
20,000 мФ		1 мкФ			
Частота [4] (Hz)	A	200,00 Гц	0,01 Гц	$\pm(0,1\%+4)$	
		2,0000 кГц	0,1 Гц		
		20,000 кГц	1 Гц		
		200,00 кГц	10 Гц		
		2,0000 МГц	0,1 кГц		
Кoeffициент заполнения [5] (%)	A	0,1% - 99,9% (типично: Vrms = 1 В, f = 1 кГц)	0,1%	$\pm(1,2\%+3)$	
		0,1% - 99,9% (≥ 1 кГц)		$\pm(2,5\%+3)$	
Температура (°C/°F)	A	-50 °C – 400 °C	0,1 °C	$\pm(1,0\%+3)$	
		-58 °F – 752 °F	0,1 °F	$\pm(1,2\%+6)$	

[1] Положение поворотного переключателя \overline{mV} имеется только у некоторых моделей.

[2] При измерении тока от 10 А до 15 А продолжительность измерения не должна быть больше 2 минут в пределах интервала в 10 минут, в остальное время которого ток через мультиметр не течет. При измерении тока от 15 А до 20 А продолжительность измерения не должна быть больше 10 секунд в пределах интервала в 15 минут, в остальное время которого ток через мультиметр не течет.

измерения не должна быть больше 10 секунд в пределах интервала в 15 минут, в остальное время которого ток через мультиметр не течет.

[3] При измерении емкости на пределе измерения 20,00 мФ продолжительность измерения должна быть больше 30 секунд.

[4] При измерении частоты типичная форма сигнала – прямоугольный или синусоидальный. Сигнал должен удовлетворять следующим требованиям:

Частота	Амплитуда (скв.)
1 Гц – 4 МГц	≥ 100 мВ
4 МГц – 8 МГц	≥ 200 мВ
8 МГц – 10 МГц	≥ 300 мВ

[5] При измерении коэффициента заполнения типичная форма сигнала – прямоугольный.

Примечание: при измерении сопротивления и емкости следует учитывать влияние измерительных щупов на результат измерения.

Мультиметры OW18A/OW18B

Функция	Предел измерения	Разрешение	Точность			
Постоянное напряжение (V)	mV ^[1]	60,00 мВ/600,0 мВ	0,01 мВ	$\pm(0,5\%+2)$		
	V	600,0 мВ/6,000 В/60,00 В/600,0 В	0,1 мВ			
		1000 В	1 В		$\pm(0,8\%+2)$	
Переменное напряжение (V)	mV ^[1]	600,0 мВ	0,01 мВ	$\pm(0,8\%+3)$		
	V	600,0 мВ	0,1 мВ		$\pm(2\%+5)$	
		V	6,000 В/60,00 В/600,00 В			1 мВ
Постоянный ток (A)	A	750 В	1 В	$\pm(1\%+3)$		
		mA	600,0 мкА/6000 мкА	0,1 мкА	$\pm(0,8\%+2)$	
			60,00 мА/600,0 мА	0,01 мА		
Переменный ток (A)	A	20,00 А [2]	0,01 А	$\pm(1,2\%+3)$		
		mA	600,0 мкА/6000 мкА	0,1 мкА	$\pm(1\%+3)$	
			60,00 мА/600,0 мА	0,01 мА		
Сопротивление (Ω)	A	20,00 А [2]	0,01 А	$\pm(1,5\%+3)$		
		Ω	600,0 Ом/6,000 кОм/60,00 кОм/600,0 кОм/6,000 МОм	0,1 Ом	$\pm(0,8\%+2)$	
			60,00 МОм	0,01 МОм		$\pm(2\%+3)$
Емкость (F)	A	60,00 нФ/600,0 нФ/6,000 мкФ/60,00 мкФ/600,0 мкФ/6,000 мФ/60,00 мФ [3]	0,01 нФ	$\pm(3\%+3)$		
		F	600,0 мкФ/6,000 мФ/60,00 мФ [3]		0,1 мкФ	$\pm(3\%+5)$
			F		600,0 мкФ/6,000 мФ/60,00 мФ [3]	
Частота [4] (Hz)	A	9,999 Гц/99,99 Гц/999,9 Гц/9,999 кГц/99,99 кГц/999,9 кГц/9,999 МГц/	0,001 Гц	$\pm(0,8\%+2)$		
		%	0,1% - 99,9% (типично: Vrms = 1 В, f = 1 кГц)		0,1%	$\pm(1,2\%+3)$
			0,1% - 99,9% (≥ 1 кГц)			
		Температура (°C/°F)	A		-50 °C – 400 °C	1 °C
-58 °F – 752 °F	1 °F			$\pm(4,5\%+5)$		

[1] Положение поворотного переключателя \overline{mV} имеется только у некоторых моделей.

[2] При измерении тока от 10 А до 15 А продолжительность измерения не должна быть больше 2 минут в пределах интервала в 10 минут, в остальное время которого ток через мультиметр не течет. При измерении тока от 15 А до 20 А продолжительность измерения не должна быть больше 10 секунд в пределах интервала в 15 минут, в остальное время которого ток через мультиметр не течет.

[3] При измерении емкости на пределе измерения 60,00 мФ продолжительность измерения должна быть больше 30 секунд.

[4] При измерении частоты типичная форма сигнала – прямоугольный или синусоидальный. Сигнал должен удовлетворять следующим требованиям:

Частота	Амплитуда (скв.)
1 Гц – 5 МГц	≥ 700 мВ

[5] При измерении коэффициента заполнения типичная форма сигнала – прямоугольный.

Примечание: при измерении сопротивления и емкости следует учитывать влияние измерительных щупов на результат измерения.

Характеристика	Описание	
Максимальное отображаемое значение	OW18A, OW18B	5999
	OW18D, OW18E	19999
Частотный отклик (Гц)	40 – 1000 Гц	
Частота выборки для цифрового индикатора	3 раза в секунду	
Интерфейс Bluetooth	OW18A, OW18D	нет
	OW18B, OW18E	✓
Автоматический выбор предела измерения	✓	
Измерение истинного средне-квадратичного значения (True RMS)	✓	
Тестирование диодов	✓	
Режим ожидания	✓	
Прозвонка электрических цепей	✓	
Функция бесконтактного обнаружения напряжения (NCV)	✓	
Подсветка рабочей зоны	✓	
Индикация разряженной батареи	✓ (когда напряжение батареи опускается ниже нормального рабочего диапазона, на дисплее появляется пиктограмма «  »)	
Фиксация показания дисплея	✓	
Относительные измерения	✓	
Подсветка дисплея	✓	
Защита входа	✓	
Входной импеданс	≥10 МОм	
Батарея	Батарея на 9 В типа 6F22	
Размер экрана	58,5 мм x 41 мм	
Масса (без упаковки)	0,32 кг	
Габаритные размеры	190 мм x 90 мм x 56 мм	
Рабочая температура	от 0°C до 40°C	
Температура хранения	от -10°C до 60°C	
Относительная влажность	≤80%	
Максимальная высота	Рабочая: 3,000 м Нерабочая: 15000 м	

Дополнительные принадлежности (приобретаются отдельно)



USB-адаптер связи по интерфейсу Bluetooth для компьютера (только к моделям OW18B/OW18E)

Приложение Б: Общий уход и очистка прибора

⚠ Предупреждение

Во избежание угрозы поражения электрическим током или повреждения мультиметра из-за присутствия влаги обеспечьте условия для того, чтобы внутренние части корпуса мультиметра всегда оставались сухими.

Очистка

Очищайте внешнюю поверхность прибора по следующей процедуре:
Сотрите пыль с внешней поверхности мультиметра мягкой тканью. При очистке дисплея следите за тем, чтобы не оцарапать его. Протрите внешнюю поверхность мультиметра влажной, но не оставляющей капель мягкой тканью. При этом рекомендуется использовать мягкодействующее моющее средство или чистую воду. Во избежание повреждения прибора не используйте химически агрессивных моющих средств.
Грязь или влага во входных гнездах могут исказить результаты измерения. Выполните следующие действия, чтобы очистить их:
1. Выключите мультиметр и отсоедините от него измерительные провода.
2. Переверните мультиметр гнездами вниз и вытрясите из них грязь.
3. Протрите контакты каждого гнезда чистым тампоном, смоченным спиртом.

В настоящую инструкцию могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Сделано в Китае

Временной интервал между калибровками:
Рекомендуется выполнять калибровку мультиметра с интервалами в один год.

**Глава 8
ПРИЛОЖЕНИЯ**

Приложение А: Комплект поставки

Стандартные принадлежности:



Инструкция по эксплуатации



Измерительные провода



Зажимы «крокодилы» (только к моделям OW18B/OW18E)



Батарея на 9 В типа 6F22



Термопара типа К



Отвертка